

2003년03월16일년 사출(프레스)금형산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 금형설계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	①	④	④	②	①	④	③	③	③	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	③	②	②	④	③	③	④	②
【2과목 : 20문제】 기계가공법 및 안전관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	①	④	③	④	③	①	③	③	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	③	④	④	②	①	②	④	②	④
【3과목 : 20문제】 금형재료 및 정밀계측	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	④	②	②	④	④	②	①	③	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	④	③	①	③	④	①	②	②	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 금형설계 (20문제)

1. 사출성형기의 일반적인 동작순서로 알맞은 것은?

- ① 형단힘→사출→냉각→형열림→성형품 밀어내기→형단힘
- ② 형단힘→냉각→사출→성형품 밀어내기→형열림→형단힘
- ③ 형단힘→형열림→냉각→사출→성형품 밀어내기→형단힘
- ④ 형단힘→형열림→성형품 밀어내기→냉각→사출→형단힘

2. 열가소성 수지는 열을 가하면 용융되고 일단 고화된 수지라도 다시 열을 가하면 재사용이 가능하여 사출용 재료로 주로 사용되고 있다. 다음 중에서 열가소성 수지가 아닌 것은?

- ① ABS수지
- ② 폴리에틸렌수지
- ③ PP수지
- ④ 페놀수지

3. 성형품이 완전한 형상이 되지 못하고 충전부족이 되었다. 그 원인이 아닌 것은?

- ① 성형기의 사출 용량 부족
- ② 수지의 온도가 낮다
- ③ 에어 벤트(Air Vent)가 불충분하다
- ④ 형체결력의 부족

4. 블랭킹이나 피어싱시 다이 구멍에서 블랭크 또는 스크랩의 낙하를 잘 되게 하려면 어떻게 해야 하는가?

- ① 구멍 내면의 연마
- ② 여유각 설치
- ③ 편칭유 도포
- ④ 스트리퍼 설치

5. 2매 구성 금형에서 게이트를 자동 절단 할 수 있는 게이트 방식은?

- ① 서브마린 게이트
- ② 팬 게이트
- ③ 핀 포인트 게이트
- ④ 링 게이트

6. 펀치의 강도 계산식은? (단, 펀치의 강도 : σ_p , 소재의 두께 : t , 전단선의 길이 : L , 소재의 전단강도 : τ , 펀치의 단면적 : A , 제품의 형상계수 : k 일때)

- ① $\sigma_p = \frac{A}{ktL\tau} (\text{kgf/mm}^2)$
- ② $\sigma_p = \frac{tL\tau}{Ak} (\text{kgf/mm}^2)$
- ③ $\sigma_p = \frac{Ak}{tL\tau} (\text{kgf/mm}^2)$
- ④ $\sigma_p = \frac{ktL\tau}{A} (\text{kgf/mm}^2)$

7. 사출 금형에서 CAE(computer aided engineering)을 사용하는 주요 목적이 아닌 것은?

- ① 응력 분포의 최적화
- ② 러너의 크기와 길이의 결정
- ③ 노즐의 온도 측정
- ④ 웰드라인의 위치 조절

8. 박판의 컷-오프(Cut-off)작업에 필요한 금형 부품이 아닌 것은?

- ① 배면 가이드
- ② 판 누르개
- ③ 노크 아웃
- ④ 다이

9. 다음은 금형 온도 조절의 효과를 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 성형 사이클의 단축
- ② 성형품의 표면 상태 개선
- ③ 성형품의 강도 저하
- ④ 성형품의 치수 정밀도 향상


10. 프레스능력의 3능력중 단위의 설명이 바른 것은?

- ① 일의 능력-ton·m
- ② 토크 능력-m
- ③ 일의 능력-kg·mm
- ④ 토크 능력-mm

11. 직접 파일럿 핀의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 충격 파일럿
- ② 어깨부착 파일럿
- ③ 플랜지 부착 파일럿
- ④ 압입 파일럿

12. 그림과 같은 성형물을 4개 취로 작업할 수 있는 금형의 형체력은 얼마인가? (단, 캐비티내 수지압력을 600kg/cm^2 로 하고 러너 및 게이트에 대한 것은 계산에서 무시할 것)

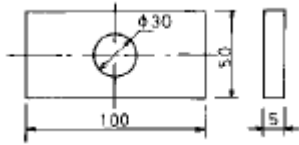


- ① 55ton
- ② 103ton
- ③ 125ton
- ④ 200ton

13. 외측나사의 처리 방식이 아닌 것은?

- ① 고정 코어 방식
- ② 회전 나사 코어 방식
- ③ 분할 코어 방식
- ④ 분할 캐비티 방식

14. 다음은 펀치와 다이에 시어 각(shear angle)을 설치할 때를 표시한 것이다. 그림에서와 같이 펀치에 설치할 때는 어떤 가공이

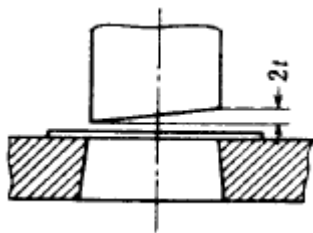

적합할 때 인가?

- ① 블랭킹 가공
- ② 피어싱 가공
- ③ 반블랭킹 가공
- ④ 세이빙 가공

15. 원형컵 드로잉 공정을 설계할 때 다이각반지름(Rd)의 설계기준은? (단, t는 재료 두께)

- ① $(2-3)t < Rd < (15-25)t$
- ② $(4-6)t < Rd < (10-15)t$
- ③ $(10-15)t < Rd < (25-30)t$
- ④ $(7-10)t < Rd < (20-25)t$

16. 프레스에 고정되는 생크(Shank)는 금형의 하중중심에 설치되어 평형상태를 유지해야 한다. 생크의 위치를 결정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 펀치의 외곽선 중심을 이용한 위치계산
- ② 선중심을 이용한 위치계산
- ③ 면중심을 이용한 위치계산
- ④ 스트립을 빼는 힘을 이용한 위치계산

17. 제품도의 피어싱 구멍치수가 $\phi 8$ 로 표시되어 있을시 수축여유를 고려 할 때 피어싱 펀치의 치수는 몇 mm로 제작해야 하는가? (단, 편측 클리어런스 0.05mm, 수축여유0.05mm이다)

- ① $\phi 7.05$
- ② $\phi 7.50$
- ③ $\phi 8.05$
- ④ $\phi 8.50$

18. 펀치(punch)고정 방법 중 가장 많은 문제점 갖고 있는 고정 방법은?

- ① 압입에 의한 고정
- ② 역지끼워맞춤에 의한 고정
- ③ 용접에 의한 고정
- ④ 나사에 의한 고정

19. 가스빼기(air vent) 결함 방지를 위한 가스빼기의 방법이 아닌 것은?

- ① 파팅라인에서 공기를 도피시킨다.
- ② 이젝터 핀과 핀 구멍의 틈새를 이용한다.
- ③ 소결함금을 이용한다.
- ④ 스프루에서 게이트까지 거리를 가능한 짧게 한다.

20. 다음 중 이젝터 플레이트를 금형 닫힘과 동시에 복귀시키는 목적으로 사용하는 부품은?

- ① 스톱 핀(stop pin)
- ② 리턴 핀(return pin)
- ③ 가이드 핀(guide pin)
- ④ 서포트 핀(support pin)

【2과목】 기계가공법 및 안전관리 (20문제)

21. 측정에서 우연오차를 없애는 최선의 방법은?

- ① 온도에 의한 오차를 없게 한다
- ② 반복 측정하여 평균한다
- ③ 개인오차를 없게 한다
- ④ 측정기 자체의 오차를 없게 한다

22. 강을 A3변태점 이상으로 가열한 후 급랭시키는 열처리법은?

- ① 담금질
- ② 뜨임
- ③ 풀림
- ④ 불림

23. 프레스 전단 금형에서 펀치와 다이의 날 맞춤의 방법이 아닌 것은?

- ① 광선을 이용하는 방법
- ② 시그네스 테이프를 이용하는 방법
- ③ 맞춤 지그를 이용하는 방법
- ④ 다월 핀을 이용하는 방법

24. 다음 절삭가공 방법 중에서 절삭속도를 제일 빨리 선택하여야 할 가공의 종류는? (단, 동일한 피삭재 와 동일한 공구재료일 경우이다.)

- ① 나사가공
- ② 드릴가공
- ③ 외경 황삭가공
- ④ 리이머가공

25. 지름이 5mm 드릴에 대한 절삭속도를 $V = 25\text{m/min}$, 매회전당 이송량을 $f=0.1\text{mm/rev}$ 으로 하면 주축 회전수(N)와 이송거리(F)는 각각 얼마인가?

- ① 63rpm, 159.2mm/min
- ② 159.2rpm, 1592mm/min
- ③ 1592rpm, 63mm/min
- ④ 1592rpm, 159.2mm/min

26. 금형 원가 구성의 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 재료비
- ② 경비
- ③ 임률
- ④ 노무비

27. 머시닝 센타에서 1.5초 동안 프로그램의 진행을 정지하는 프로그램은?

- ① G04 X1.5 ;
- ② G04 P1.5 ;
- ③ G05 X1.5 ;
- ④ G05 P.5 ;

28. 다음 중 버핑 (buffing)의 사용목적이 아닌 것은?

- ① 공작물의 녹을 제거하기 위하여
- ② 공작물 표면에 광택을 내기 위하여
- ③ 치수 정밀도를 높이기 위하여
- ④ 공작물의 표면을 매끈하게하기 위하여

29. 여러대의 CNC 공작기계에 가공 DATA를 컴퓨터 1대로 전송하여 제어하는 시스템은?

- ① NC
- ② FMC
- ③ DNC
- ④ FMS

30. 다음 중 연삭숫돌의 외형을 수정하여 가공제품의 형상에 맞게 연삭숫돌 외형을 수정하는 작업은?

- ① 로딩(loading)
- ② 드레싱(dressing)
- ③ 트루잉(truing)
- ④ 그레이징(glazing)

31. NC 프로그래밍에서 어드레스(address)와 어드레스의 기능이 잘못 연결된 것은?

- ① M - 보조 기능
- ② G - 준비 기능
- ③ O - 전개 번호
- ④ F - 이송 기능

32. 금속 재료 중 단조용 재료로서 가장 적합하지 못한 것은?

- ① 탄소강
- ② 특수강
- ③ 주철
- ④ 경합금

33. 금형은 내열성, 내식성, 내마모성, 윤활성의 증가를 위하여 표면 처리 하여 사용하는 경우가 많다. 내식성을 주목적으로 표면처리 하는 방법이 아닌 것은?

- ① 칼로라이징(calorizing)
- ② 실리콘나이징(siliconizing)
- ③ 크로마이징(chromizing)
- ④ 침탄법(carbonizing)

34. 콘터 머신의 특징을 설명한 것과 관계가 없는 것은?

- ① 띠줄(file band)을 설치하여 줄 다듬질을 할수 있다.
- ② 드릴로 따내는 것보다 가공 시간이 짧다.
- ③ 각종 형상을 가공 할 수 있다.
- ④ 담금질된 강재를 절단 할 수 있다.

35. 원통내면 가공시 안지름보다 큰 공구를 압입하여 정밀도가 높은 가공을 하는 방법은?

- ① 태핑
- ② 버니싱
- ③ 수퍼피니싱
- ④ 버핑

36. 모래입자를 분사시켜 가공하는 방법은?

- ① 샌드 블라스팅
- ② 쇼트피닝
- ③ 버니싱
- ④ 액체호닝

37. 줄 작업에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 줄 작업시 팔만 사용하지 말고 몸 전체를 이용한다.
- ② 일감 절삭후 돌아올때 줄이 일감면에 닿지 않도록 100mm 정도 띄운다.
- ③ 시선은 일감을 주시한다.
- ④ 절삭이 끝나면 팔의 힘을 빼고 처음 위치로 오게 한다.

38. 관통의 유무에 따라 분류한 금형중에서 블랭킹 금형과 같이 구멍이 뚫린 금형이 아닌 것은?

- ① 인발 금형(drawing die)
- ② 압출 금형(extruding die)
- ③ 프레스 블랭킹 금형(blanking die)
- ④ 프레스 성형 금형(forming die)

39. 다음 중 소성가공에 속하지 않는 가공법은?

- ① 단조가공(forging)
- ② 주조가공(casting)
- ③ 인발가공(drawing)
- ④ 압출가공(extrusion)

40. 너트의 풀림을 방지하는 방법으로 틀린 것은?


- ① 로크너트에 의한 방법
- ② 분할핀에 의한 방법
- ③ 스프링 와셔에 의한 방법
- ④ 접선키에 의한 방법

【3과목】 금형재료 및 정밀계측 (20문제)

41. 탄소를 침입형으로 고용하는 면심입방격자의 조직은 어느 것인가?

- ① 마텐자이트
- ② 오스테나이트
- ③ 트루스타이트
- ④ 솔바이트

42. 그림과 같이 측정하는 형상 및 위치 정도 측정법으로 가장 적합한 것은?

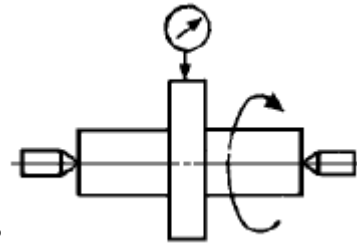

- ① 진직도
- ② 평면도
- ③ 직각도
- ④ 진원도

43. 다음 중 각도를 측정하는 측정기가 아닌 것은?

- ① 공구 현미경
- ② 실린더 게이지
- ③ 오토콜리메이터
- ④ 콤비네이션 세트

44. 다음 중 결정성 수지의 특성이 아닌 것은?

- ① 결정화에 따른 용적 감소 된다.
- ② 배향(配向)하는 성질이 없다.
- ③ 냉각속도에 따라 결정화도가 변화 된다.
- ④ 비결정성 수지보다 성형온도까지 수지의 온도를 높이는 데 많은 에너지를 필요로 한다.

45. 일반적으로 대량 생산용 다이캐스팅 금형재료로 가장 많이 사용되는 재료는?

- ① SM50C
- ② SCM435
- ③ STF3
- ④ STD61

46. 강에 망간(Mn)을 첨가하면 어떤 성질이 가장 많이 증가하는가?

- ① 내열성
- ② 전성
- ③ 연성
- ④ 내마멸성

47. 직경 20mm, 길이 1m 인 연강봉의 길이 측정시 0.3μm가 압축되었다면 이 때 측정력은 몇 kgf 인가? (단, 연강의 탄성계수는 $E = 2.1 \times 10^4 \text{kgf/mm}^2$ 으로 한다)

- ① 0.198
- ② 1.98
- ③ 19.8
- ④ 0.099

48. 테이퍼각이 30° 30' 인 원뿔의 테이퍼량으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 1/1.834
- ② 1/1.667
- ③ 1/1.311
- ④ 1/1.019

49. 다음 오차의 종류에서 계통오차에 속하지 않는 오차는?

- ① 계기오차
- ② 환경오차
- ③ 과실오차
- ④ 개인오차

50. 측정량의 변화에 대하여 지침의 움직임을 나타내는 용어로 가장 옳은 것은?

- ① 감도
- ② 눈금선 간격
- ③ 지시 범위
- ④ 흔들림 오차

51. 다음 주철 중 인장강도가 가장 낮은 것은?

- ① 백심가단주철
- ② 구상흑연주철
- ③ 보통주철
- ④ 흑심가단주철

52. 다음 중 비접촉식 프로브에 해당하는 것은?

- ① 원통 프로브
- ② 테이퍼 프로브
- ③ 볼 프로브
- ④ 심출 현미경

53. 프레스용 강판 중 각종 완구, 부엌용품, 캔 등에 사용되며 납땜 불임이 가장 쉬운 것은?

- ① 냉간압연강판
- ② 아연도강판
- ③ 주석도금판
- ④ 규소강판

54. 공구 현미경의 부속품 중 작은구멍의 중심사이 거리 측정에 가장 적합한 것은?

- ① 2중상 접안경
- ② 필러식 현미경
- ③ 각도 접안렌즈
- ④ 형판 접안렌즈

55. 암나사 유효지름 측정시 가장 알맞은 측정기는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 투영기
- ② 다이얼 게이지
- ③ 측정기
- ④ 피치 게이지

전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

56. 단조를 한 제품의 경도가 높아서 후가공이 어려운 경우 가장 적합한 열처리하는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 담금
- ② 뜨임
- ③ 불림
- ④ 풀림

57. 지름 14mm인 봉재가 최대하중 6600kgf에서 파단되었다. 인장강도(kgf/mm²)는 약 얼마인가?

- ① 42.9
- ② 50.0
- ③ 29.6
- ④ 23.7

58. 다음 중 유량식 공기 마이크로미터에서 유량과 틈새의 측정과 관련된 비례 관계가 가장 정확한 구간은?

- ① 0~0.015mm
- ② 0.015~0.2mm
- ③ 0.25~0.5mm
- ④ 0.5~0.75mm

59. 주철의 마우러의 조직도를 바르게 설명한 것은?

- ① Si와Mn량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것이다.
- ② C와Si량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것이다.
- ③ 탄소와 흑연량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것이다.
- ④ 탄소와 Fe₃C량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것이다.

60. 다음 중 시효경화성이 가장 좋은 합금은?

- ① Fe-C 계
- ② Cu-Sn 계
- ③ Al-Cu 계
- ④ Cu-Ni 계