

2003년05월25일년 사출(프레스)금형산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 금형설계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	③	①	①	③	②	③	②	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	②	②	③	②	②	①	②	③
【2과목 : 20문제】 기계가공법 및 안전관리	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	②	④	③	③	②	①	②	④	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	①	③	④	②	②	②	④	②	①
【3과목 : 20문제】 금형재료 및 정밀계측	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	①	③	②	①	④	④	③	②	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	①	②	④	③	①	①	④	②	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 금형설계 (20문제)

1. 상온 성형품 치수가 40mm이고 상온금형 치수가 40.8mm이다. 이 수지의 성형 수축율은?

① 약 1%

② 약 2%

③ 약 3%

④ 약 4%

2. 몰드 베이스(Mold Base)에 포함되지 않는 부품은?

① 가이드 핀

② 고정측 형판

③ 코어 핀

④ 가동측 설치판

3. 이젝터 핀을 사용할때의 이점이다. 맞지 않는 것은?

① 일반적으로 성형품의 임의의 위치에 설치할 수 있다.

② 핀 구멍을 가공하기가 쉽다.

③ 중앙에 구멍이 있는 부시모양의 성형품에 적합하다.

④ 호환성이 좋으며 파손시 보수가 쉽다.

4. 나사가 있는 경우에 사용하는 성형품의 취출방법이 아닌 것은?

① 핀 방식

② 회전나사 코어 캐비티 방식

③ 고정코어 방식

④ 강제빼기 방식

5. 사출성형 제품의 두께를 t 이라면 내부구석 라운딩(rounding)의 크기는?

① 0.5t

② 1.0t

③ 1.5t

④ 2.0t

6. 게이트의 위치선정 조건이다. 틀린 것은?

① 상품의 가치를 생각하여 눈에 띄지 않는 곳에 위치를 정한다.

② 수지가 균등하게 유동하는 위치에 설치하여 웰드라인이 생기지 않도록 한다.

③ 성형품의 가장 얇은 부분에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

④ 큰 굽힘하중이나 충격하중이 작용하는 부분에는 설치하지 않는다.

7. 러너리스 금형에 사용되는 수지의 특성으로 틀린 것은?

① 온도에 대해 둔감해야 한다.

② 비열이 높아야 한다.

③ 압력에 대해 민감해야 한다.

④ 열전도율이 높아야 한다.

8. 성형품이 운모와 같이 얇은 층으로 되어서 벗겨지는 현상을 무엇이라 하는가?

① 기포

② 채팅

③ 표층 박리

④ 플로 마크

9. 사출 금형을 설치할 때 성형기의 노즐과 금형의 스프루부시의 중심 위치 결정 역할을 하는 것은?

① 리턴 핀(return pin)

② 로케이트 링(locate ring)

③ 슬리브(sleeve)

④ 코킹(calking)

10. 다음 중 열경화성 수지는?

① 에폭시

② 나일론6

③ 메타크릴

④ 폴리아세탈

11. 다음은 드로잉가공에서 주름이 발생하였을 때의 대책을 설명한 것이다. 가장 옳지 않은 것은?

① 다이의 각반지름을 크게한다.

② 블랭크홀더의 면을 래핑한다.

③ 블랭크홀더의 압력을 강하게한다.

④ 쿠션핀의 길이를 균일하게 한다.

12. 두께 1mm, 내경 30mm, 높이 20mm의 원통 컵을 1회 드로잉으로 완성시키고자 할 때 최대드로잉 하중은 약 얼마인가? (단, 재료의 인장강도는 40kgf/mm² 이다.)

① 2,500 kgf

② 3,900 kgf

③ 5,200 kgf

④ 7,800 kgf

13. 프레스금형에서 펀치를 펀치고정판에 고정시키는 방법이 아닌 것은?

① 압입에 의한 고정

② 용접에 의한 고정

③ 나사에 의한 고정

④ 억지끼움에 의한 고정

14. 다음 중 전단가공의 분류에 속하지 않는 것은?

① 트리밍

② 버링

③ 슬리팅

④ 슬로팅

15. 프레스에서 슬라이드 조절을 제일 위까지 올리고 스트로크를 하사점까지 내린상태의 슬라이드 하면과 볼스터 상면의 거리를 무엇이라 하는가?

① 슬라이드 조절량

② 셋 하이트

③ 다이 하이트

④ 슬라이드의 스트로크

16. 다음 중 프레스 다이용 다이세트 종류에 해당되지 않는 것은?

① CB형

② EB형

③ DB형

④ FB형

17. 메달이나 화폐등의 제작에 사용되는 가공을 무엇이라 하는가?

① 압입가공(indenting)

② 압인가공(coining)

③ 엠보싱가공(embossing)

④ 업셋팅가공(upsetting)

18. 트랜스퍼금형의 프레스 작동주기(cycle) 순서를 올바르게 나타낸 것은?


① 정지시간 - 핑거의 인입 - 트랜스퍼 몸체의 후진 - 정지시간 - 핑거의 진출 - 트랜스퍼 몸체의 전진

② 정지시간 - 핑거의 진출 - 핑거의 인입 - 트랜스퍼 몸체의 후진 - 정지시간 - 트랜스퍼 몸체의 전진

③ 핑거의 인입 - 정지시간 - 트랜스퍼 몸체의 후진 - 정지시간 - 핑거의 진출 - 트랜스퍼 몸체의 전진

④ 핑거의 인입 - 정지시간 - 트랜스퍼 몸체의 전진 - 정지시간 - 핑거의 진출 - 트랜스퍼 몸체의 후진

19. 그림의 제품치수가 h = 40mm, d = 50mm, t = 2mm일 때 블랭크의 직경은?

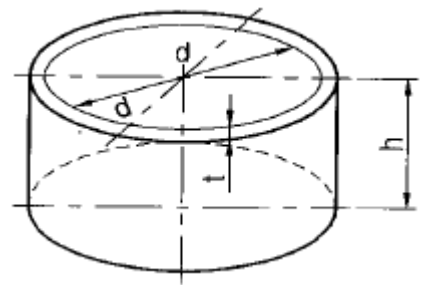

랭크의 직경은?

① 100.5mm

② 102.5mm

③ 112.5mm

④ 122.5mm

20. 플러그인 타입이라고도 하며 가장 정밀한 제품생산용 프로그램시브 금형의 다이플레이트 분할 형식은 다음중 어느 것인가?

① 솔리드 형식

② 조합 형식

③ 인서트 형식

④ 요크 형식

【2과목】 기계가공법 및 안전관리 (20문제)

21. 머시닝센터에 사용되는 준비기능 중 공구지름 보정 취소를 표현하는 G코드는?

① G41

② G49

③ G42

④ G40

22. 금형을 제작할 때 이용할 수 있는 길이 측정용 표준 게이지 종류가 아닌 것은?

① 링 게이지(Ring gage)

② 하이트 게이지(Hieght gage)

③ 블록 게이지(Block gage)

④ 봉 게이지(Bar gage)

23. 밀링에서 가공물을 분할 하는 방법으로 틀린것은?

① 직접 분할 방법

② 단식 분할 방법

③ 각도 분할 방법

④ 헬리컬 분할 방법

24. 다음 기계중 연삭기 종류가 아닌 것은?

① 치차 연삭기

② 크랭크축 연삭기

③ 테이퍼 연삭기

④ 스프라인 연삭기

25. 금형에 표면처리를 하는 목적이 아닌 것은?

① 내마멸성 증가

② 내충격성 증가

③ 윤활성 감소

④ 금형강도 증가

26. 버핑(Buffing)에서 광택내기용 연삭재료로 주로 쓰이는 것은?

① 경도가 큰 Al₂O₃

② 경도가 낮은 Cr₂O₃

③ 경도가 큰 SiC

④ 경도가 큰 다이아몬드

27. 금형의 제작 공정 중 다듬질 작업 및 조정, 수정 등을 하는 공정은 어느 것인가?

① 조립 작업

② 시험 작업

③ 성형 작업

④ 검사 작업

28. NC 밀링머신의 특수기능 중 NC가공 기계축을 NC테이프에서 지령한 방향과 반대 방향으로 회전시키는 기능은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 커터 오프셋

② 역전 기능

③ 자동교환 기능

④ 수치제어 기능

29. 스프링 백(spring back)의 양이 커지는 것과 관계 없는 것은?

① 경도가 높을수록

② 탄성한계가 높을수록

③ 구부림(굽힘) 반지름이 클수록

④ 소성이 큰 재료일수록

30. 치공구는 제품을 생산할 때 정밀하고 호환성이 있는 제품을 생산할 수 있다. 치공구의 이점이 아닌 것은?

① 생산제품의 정도가 향상되고 호환성을 가지게 된다.

② 제품의 검사 시간이나 방법이 간단해 진다.

③ 불량율을 크게 줄일수 있다.

④ 제품수량이 많은 적든 관계없이 유리하다.

31. 단면을 압축하여 형과 똑같은 모양의 요철을 만드는 압축가공을 무엇이라고 하는가?

① 엠보싱

② 스웨이징

③ 압인

④ 사이징

32. 다음 CNC 선반 프로그램에서 ø60일 때 주축의 회전수는 얼마

G50 S1300;
G96 S120;

인가?

① 637 rpm

② 897 rpm

③ 1,652 rpm

④ 2,000 rpm

33. 펀칭 다이재료로 열간작업용에 가장 적합한 재료는?

① STS 3

② STD 11

③ SKH 51

④ STC 3

34. 전해가공에서 전해액의 유동방법의 종류가 아닌 것은?

① 정류법

② 역류법

③ 횡류법

④ 분사법

35. 각종 선재의 지름 및 판의 두께를 측정하는 게이지는?

① 한계 게이지

② 와이어 게이지

③ 간극 게이지

④ 피치 게이지

36. 선삭에서 외경을 절삭할 때 가공길이 $l=150\text{mm}$, 회전수 $N=1000\text{rpm}$, 이송속도 $f=0.3\text{mm/rev}$ 인 경우 절삭시간은?

① 15초

② 30초

③ 45초

④ 60초

37. 가공물의 표면정밀도를 가장 정밀하게 가공할 수 있는 방법은?

① 선반

② 래핑

③ 연삭

④ 밀링

38. 제품의 정밀도 보다는 생산속도의 증가를 목적으로 최소의 경비로 가장 단순하게 사용할 수 있는 지그는?

① 샌드위치 지그

② 박스 지그

③ 채널 지그

④ 템플릿 지그

39. 주조에 의한 금형 제작 방법 중에 쇼(Shaw) 프로세서가 있다. 다음 중 쇼 프로세서의 설명으로 잘못된 것은?

① 주조품의 크기에 제한을 받지 않으므로 대형 금형 제작이 가능하다.

② 동일 형상의 금형을 제작할 때는 여러 개의 모델을 준비하여야 한다.

③ 내구성이 커서 주철, 주강, 스테인레스, 아연합금, 알루미늄합금 등에 응용할 수 있다.

④ 고온에서도 모델치수와의 오차가 생기지 않으므로 정밀 주조가 가능하다.

40. 샷 피닝(shot peening)은 판스프링, 코일스프링, 기어등에 많이 사용하는 특수가공이다. 가장 큰 목적은?

① 피로한도 증가

② 표면경도 증가

③ 표면다듬질

④ 인장강도 증가

【3과목】 금형재료 및 정밀계측 (20문제)

41. 강한 주철을 얻기 위해서는 다음과 같은 조건이 필요하다. 틀린 것은?

① 전탄소량을 적게한다

② Si의 함량을 증가시킨다

③ 경도가 허용되는한 흑연의 함유량을 적게한다

④ 흑연의 형상을 미세하게 균일하게 분포시킨다

42. 금속의 조직이 성장될 때 불순물이 가장 많이 모이는 곳은?

① 결정입계

② 결정입내의 중심부

③ 결정입내와 입계

④ 결정입내

43. 다음은 측정기의 지시범위에 대한 설명이다. 잘못 설명한 것은?

- ① 눈금위에서 읽을 수 있는 측정량의 범위이다.
- ② 지시범위는 반드시 0으로부터 시작할 필요는 없다.
- ③ 지시범위가 큰측정기는 일반적으로 오차가 작아진다.
- ④ 대부분의 길이 측정기에서는 지시범위와 측정범위가 일치한다.

44. 다음 중 주조한 상태로 담금질하지 않아도 경도, 내마모성, 고온 저항이 큰 주조경질 합금은 어느 것인가?

- ① Widia
- ② Stellite
- ③ Tangaloy
- ④ Carboly

45. 전기 측정식 표면거칠기 측정에서 KS 규격에서 정한 컷오프값에 속하지 않는 것은?

- ① 0.008mm
- ② 0.08mm
- ③ 0.8mm
- ④ 8mm

46. 블랭킹 금형 설계에서 주철재를 금형 부품으로 사용하기가 가장 어려운 부품은?

- ① 생크
- ② 펀치홀더
- ③ 다이홀더
- ④ 배킹 플레이트



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

47. 스크린 위에 투영된 물체의 상을 스크린 스케일로 0.2 mm까지 읽을 수 있다고 할 때 배율이 50배이면 물체를 정확히 측정할 수 있는 측정정도는 몇 μm 인가?

- ① 0.1
- ② 0.4
- ③ 1
- ④ 4

48. 아베의 원리에 적합한 측정기는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 그루브 마이크로미터
- ② 버니어 캘리퍼스
- ③ 외측 마이크로미터
- ④ 캘리퍼형 내측 마이크로미터

49. 킬드강(Killed steel)이란?

- ① 탈산하지 않은 강
- ② 완전히 탈산한 강
- ③ 중정도 탈산한 강
- ④ 뚜껑(cap)을 씌운강

50. 나사의 끼워맞춤과 가장 관계가 깊은 나사의 결정량은?

- ① 유효 지름
- ② 바깥 지름
- ③ 산의 반각
- ④ 피치

51. 축용 한계게이지가 아닌 것은?

- ① 플러그 게이지
- ② 스냅 게이지
- ③ C형 스냅 게이지
- ④ 링 게이지

52. 3차원 측정기 정도시험에서 공간의 측정정도를 구하는데 필요한 측정기로 가장 중요한 것은?

- ① 단차 게이지 블록
- ② 직각자
- ③ 스트레이트 에지
- ④ 전기 수준기

53. 수준기의 1눈금이 2mm일 때 감도를 1'으로 하려면 기포관의 곡률반경은?

- ① 약 5.0m
- ② 약 6.9m
- ③ 약 8.5m
- ④ 약 9.5m

54. 다음 중 비파괴 시험법이 아닌 것은?

- ① X선 시험법
- ② 형광탐상법
- ③ 초음파 탐상법
- ④ 인장 시험법

55. 양은(German silver)의 설명으로 적합한 것은?

- ① Al합금
- ② Mg합금
- ③ Cu합금
- ④ Ti합금

56. 담금질한 강에 인성을 부여하고 조직을 균일화 하는 열처리 방법은?

- ① 뜨임
- ② 침탄
- ③ 풀림
- ④ 질화

57. 다음 중 다이얼 게이지의 특성이 아닌 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 시차가 크다.
- ② 측정 범위가 넓다.
- ③ 다원 측정이 가능하다.
- ④ 직접 측정이 가능하다.


58. 베릴륨 합금에 대하여 설명하였다. 다음 설명중 맞지 않는 것은?

- ① 정밀 주조 또는 압력 주조에 의하여 정밀 캐비티를 제작할 수 있다.
- ② 열전도율이 우수하다.
- ③ 열처리에 의하여 HRC40-50 의 높은 경도를 갖는다.
- ④ 소착성이 매우 우수하다.

59. 다이오드 및 트랜지스터에 사용되는 반도체의 성분 원소는?

- ① Co, Ni
- ② Ge, Si
- ③ W, Pb
- ④ Fe, Cu

60. 긴 게이지블록은 양단면(측정면)이 항상 평행하게 되어야 한다. 이렇게 하기 위한 지점의 위치는?

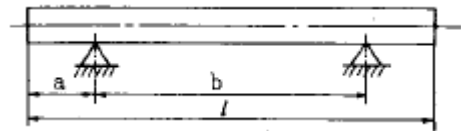

- ① $a = 0.2113l$
- ② $a = 0.2203l$
- ③ $a = 0.2232l$
- ④ $a = 0.2386l$