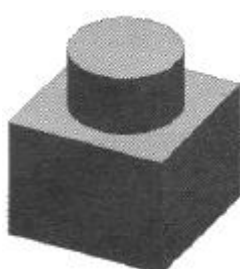
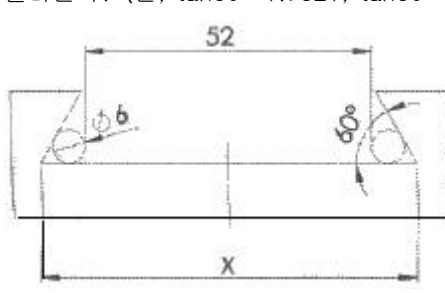


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 선반가공에 영향을 주는 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 이송이 증가하면 가공변질층은 증가한다.
 - 절삭각이 커지면 가공변질층은 증가한다.
 - 절삭속도가 증가하면 가공변질층은 감소한다.
 - 절삭온도가 상승하면 가공변질층은 증가한다.
- 연삭작업 안전사항으로 틀린 것은?
 - 연삭숫돌의 측면부위로 연삭 작업을 수행하지 않는다.
 - 숫돌은 나무해머나 고무해머 등으로 음량 검사를 실시한다.
 - 연삭가공 할 때, 안전을 위하여 원주 정면에서 작업을 한다.
 - 연삭작업 할 때, 분진의 비산을 방지하기 위해 집진기를 가동한다.
- 200rpm으로 회전하는 스피indle에서 6회전 휴지(dwelling) NC 프로그램으로 옳은 것은?
 - G01 P1800 ; ② G01 P2800 ;
 - G04 P1800 ; ④ G04 P2800 ;
- 기어절삭에 사용되는 공구가 아닌 것은?
 - 호브 ② 래크 커터
 - 피니언 거터 ④ 더브테일 커터
- 칩 브레이커(chip breaker)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 칩의 한 종류로서 조각난 칩의 형태를 말한다.
 - 드로우 어웨이(throw away) 바이트의 일종이다.
 - 연속적인 칩의 발생을 억제하기 위한 칩 절단장치이다.
 - 인서트 팁 모양의 일종으로서 가공 정밀도를 위한 장치이다.
- 연삭숫돌의 결합제에 따른 시호가 틀린 것은?
 - 고무-R ② 셀락=E
 - 레지노이드-G ④ 비트리파이드-V
- 밀링머신에서 육면체 소재를 이용하여 아래와 같이 원형기둥을 가공하기 위해 필요한 장치는?
 
 - 다이스 ② 각도바이스
 - 회전테이블 ④ 슬로팅 장치
- 피치 3mm의 3줄 나사가 2회전하였을 때 전진 거리는?
 - 8mm ② 9mm
 - 11mm ④ 18mm
- 나사를 측정할 때 삼침법으로 측정 가능한 것은?
 - ① 골지름 ② 유효지름
 - ③ 바깥지름 ④ 나사의 길이

- 다음 중 드릴의 파손 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 - 이송이 너무 커서 절삭저항이 증가할 때
 - 디닝(thinning)이 너무 커서 드릴이 약해졌을 때
 - 얇은 판의 구멍가공 시 보조판 나무를 사용할 때
 - 절삭칩의 원활한 배출되지 못하고 가득 차있을 때
- 수기가공에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 서피스 게이지는 공작물에 평행선을 긋거나 평행면의 검사 사용으로 사용된다.
 - 스크레이퍼는 줄 가공 후 면을 정밀하게 다듬질 작업하기 위해 사용된다.
 - 카운터 보어는 드릴로 가공된 구멍에 대하여 정밀하게 다듬질하기 위해 사용된다.
 - 센터펀치는 펀치의 끝이 각도가 60~90도 원뿔로 되어 있고 위치를 표시하기 위해 사용된다.
- 연삭숫돌에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 부드럽고 전연성이 큰 연삭에는 고운입자를 사용한다.
 - 연삭숫돌에 사용되는 숫돌입자에는 천연산과 인조산이 있다.
 - 단단하고 치밀한 공작물의 연삭에는 고운 입자를 사용한다.
 - 숫돌과 공작물의 접촉면적이 작은 경우에는 고운 입자를 사용한다.
- 다음 중 초음파 가공으로 가공하기 어려운 것은?
 - 구리 ② 유리
 - 보석 ④ 세라믹
- 그림과 같이 더브테일 홈 가공을 하려고 할 때 X의 값은 약 얼마인가? (단, $\tan 60^\circ = 1.7321$, $\tan 30^\circ = 0.5774$ 이다.)
 

- ① 60.26 ② 68.39
 - ③ 82.04 ④ 84.86

- 터릿 선반의 설명으로 틀린 것은?
 - 공구를 교환하는 시간을 단축할 수 있다.
 - 가공 실물이나 모형을 따라 윤곽을 깎아낼 수 있다.
 - 숙련되지 않은 사람이라도 좋은 제품을 만들 수 있다.
 - 보통선반의 심압대 대신 터릿대(turret carriage)를 놓는다.
- 수기가공에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - 탭은 나사부와 자루 부분으로 되어 있다.
 - 다이스는 수나사를 가공하기 위한 공구이다.
 - 다이스는 1번, 2번, 3번 순으로 나사가공을 수행한다.

- ④ 줄의 작업순서는 항목→종목→세목 순으로 한다.
17. 절삭속도 150m/min, 절삭깊이 8mm, 이송 0.25mm/rev로 75mm 지름의 원형 단면봉을 선삭 때의 주축 회전수(rpm)는?
 ① 160 ② 320
 ③ 640 ④ 1280
18. 피복 초경합금으로 만들어진 절삭공구의 피복 처리방법은?
 ① 탈탄법 ② 경남땀법
 ③ 적용점법 ④ 화학증착법
19. 드릴로 구멍을 뚫은 이후에 사용되는 공구가 아닌 것은?
 ① 리머 ② 센터 펀치
 ③ 카운터 보어 ④ 카운터 싱크
20. 밀링머신에서 테이블 백래쉬(back lash)제거장치의 설치 위치는?
 ① 변속기어 ② 자동 이송레버
 ③ 테이블 이송나사 ④ 테이블 이송핸들

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 동합금에서 황동에 납을 1.5~3.7%까지 첨가한 합금은?
 ① 강력 황동 ② 쾌삭 황동
 ③ 배빗 메탈 ④ 델타 메탈
22. 금속간 화합물에 관하여 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 경하고 취약하다.
 ② Fe₃C는 금속간 화합물이다.
 ③ 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.
 ④ 전기저항이 작으며, 금속적 성질이 강하다.
23. 강을 오스테나이트화 한 후, 공랭하여 표준화된 조직을 얻는 열처리법은?
 ① 퀴칭(Quenching) ② 어닐링(Annealing)
 ③ 템퍼링(Tempering) ④ 노멀라이징(Normalizing)
24. 순철에서 나타나는 변태가 아닌 것은?
 ① A₁ ② A₂
 ③ A₃ ④ A₄
25. 특수강에 들어가는 합금 원소 중 탄화물형성과 결정립을 미세화하는 것은?
 ① P ② Mn
 ③ Si ④ Ti
26. 담금질 조직 중 경도가 가장 높은 것은?
 ① 펄라이트 ② 마텐자이트
 ③ 소르바이트 ④ 트루스타이트
27. 다음 원소 중 중금속이 아닌 것은?
 ① Fe ② Ni
 ③ Mg ④ Cr

28. 금속침투법에서 Zn을 침투시키는 것은?
 ① 크로마이징 ② 세라다이징
 ③ 칼로라이징 ④ 실리코나이징
29. 다음 구조용 복합재료 중에서 섬유강화 금속은?
 ① SPF ② FRM
 ③ FRP ④ GFRP
30. 알루미늄 및 그 합금의 질별 기호 중 가공경화한 것은 나타내는 것은?
 ① O ② W
 ③ F³ ④ H⁰
31. 블록 브레이크의 드럼이 20m/s의 속도로 회전하는데 블록을 500N의 힘으로 가압할 경우 제동 동력은 약 몇 kN인가? (단, 접촉부 마찰계수는 0.3이다.)
 ① 1.0 ② 1.7
 ③ 2.3 ④ 3.0
32. 구름 베어링에서 실링(sealing)의 주목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 구름 베어링에 주유를 주입하는 것을 돕는다.
 ② 구름 베어링에 발열을 방지한다.
 ③ 윤활유의 유출 방지와 유해물의 침입을 방지한다.
 ④ 축에 구름 베어링을 끼울 때 삽입을 돕는다.
33. 두께 10mm 강판을 지름 20mm 리벳으로 한줄 겹치기 리벳 이음을 할 때 리벳에 발생하는 전단력과 판에 작용하는 인장력이 같도록 할 수 있는 피치는 약 몇 mm인가? (단, 리벳에 작용하는 전단응력과 판에 작용하는 인장응력은 동일하다고 본다.)
 ① 51.4 ② 73.6
 ③ 163.6 ④ 205.6
34. 피치원 지름이 무한대인 기어는?
 ① 래크(rack) 기어 ② 헬리컬(helical) 기어
 ③ 하이포이드(hypoid) 기어 ④ 나사(screw) 기어
35. 벨트의 접촉각을 변화시키고 벨트의 장력을 증가시키는 역할을 하는 풀리는?
 ① 원동 풀리 ② 인장 풀리
 ③ 종동 풀리 ④ 원추 풀리
36. 다음 중 축에는 가공을 하지 않고 보스 쪽에만 홈을 가공하여 조립하는 키는?
 ① 안장 키(saddle key) ② 납작 키(flat key)
 ③ 묻힘 키(sunk key) ④ 둥근 키(round key)
37. 300 rpm으로 3.1kW의 동력을 전달하고, 축 재료의 허용전단응력은 20.6MPa인 중실축의 지름은 약 몇 mm 이상이어야 하는가?
 ① 20 ② 29
 ③ 36 ④ 45
38. 하중이 2.5kN 작용하였을 때 처짐이 100mm 발생하는 코일 스프링의 조선 지름은 10mm이다. 이 스프링의 유효 감김수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	③	③	③	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	②	②	③	③	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	①	④	②	③	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	①	②	①	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	①	①	③	④	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	②	①	③	②	①	①	①