
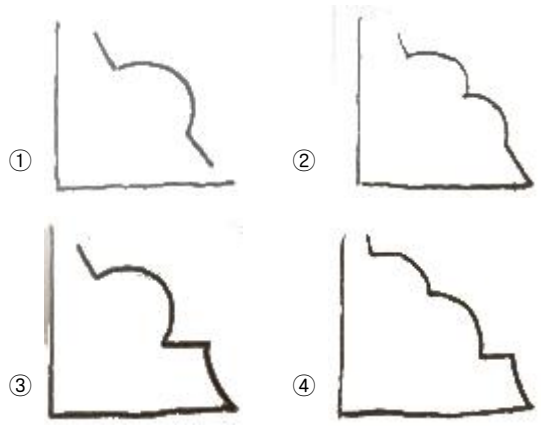


1과목 : 금속조직학

1. 상의 계면(interface)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 계면에너지가 작은 면의 성장속도는 느리다.
 - ② 원자간 결합에너지가 클수록 계면 에너지가 크다.
 - ③ 정합 계면을 가진 석출물은 성장하면서 정합성을 상실할 수 있다.
 - ④ 두 상의 결정구조, 조성 또는 방위가 다른 경우도 계면에서 두 상 사이에 변형을 일으키지 않는 원자대응이 이루어지더라도 정합계면을 이룰 수 없다.
2. 두 개의 원자가 상호 교환하는 대신에 3개 또는 4개의 원자가 집단으로 링(ring) 상으로 회전함으로써 위치가 변하는 확산 기구는?
 - ① 간접 교환형 기구
 - ② 직접 교환형 기구
 - ③ 밀집 이온형 기구
 - ④ 격자간 원자형 기구
3. 순철에서 체심입방격자에서 면심입방격자로 변화하는 것을 무엇이라 하는가?
 - ① 자기변태
 - ② 상온변태
 - ③ 고온변태
 - ④ 동소변태
4. 공정반응에서 증상조직을 형성할 때 증상간격은 냉각속도에 따라 어떻게 변하는가?
 - ① 냉각속도가 빨라지면 넓어진다.
 - ② 냉각속도가 빨라지면 좁아진다.
 - ③ 냉각속도에 관계없이 조성에 따라 넓어진다.
 - ④ 조성과 냉각속도와는 상관없이 항상 일정하다.
5. 오스테나이트가 마텐자이트로 변화할 때의 특징과 관계없는 것은?
 - ① 급속 냉각함에 의하여 일어나는 변태이다.
 - ② 확산에 의하여 일어나는 변태이다.
 - ③ Ms 점은 조성에 따라서 변한다.
 - ④ 협동적 원자운동에 의한 변태이다.
6. 전위(dislocation)의 스트레인 에너지와 관련이 가장 먼 것은?
 - ① 전위의 방향
 - ② 버거스 벡터
 - ③ 전위의 총 길이
 - ④ 재료의 전단계수
7. 다음 포정형 상태도에서 X 합금의 열분석곡선은 어느 것이 가장 적합한가?

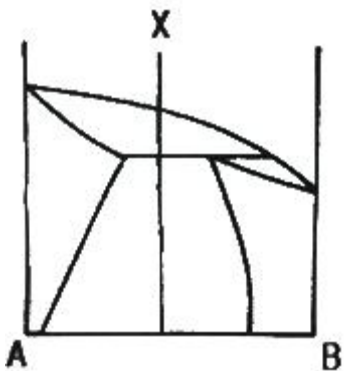

8. 금속간 화합물의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 전기저항이 크다.
 - ② 소성변형이 쉽다.
 - ③ 복잡한 결정구조를 갖는다.
 - ④ 성분금속의 원자가 결정의 단위격자 내에서 일정한 자리를 점유하고 있다.
9. 금속재료의 강도를 증가시키는 방법이 아닌 것은?
 - ① 고용강화
 - ② 석출강화
 - ③ 분산강화
 - ④ 결정립조대화 강화
10. 결정의 구조에서 축의 길이가 $a = b = c$ 이고 축각이 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 인 결정계는?
 - ① 단사정계
 - ② 삼사정계
 - ③ 입방정계
 - ④ 정방정계
11. 쇼트키(shottky) 결함은 다음 중 어느 결함에 속하는가?
 - ① 점결함
 - ② 선결함
 - ③ 면간결함
 - ④ 체적결함
12. 금속의 변태점 측정에 사용되는 방법이 아닌 것은?
 - ① 열분석법
 - ② 전기저항법
 - ③ 열팽창법
 - ④ 마크로검사법
13. Fe-C 평형상태도에서 오스테나이트를 서냉할 때, 약 723°C에서 일어나는 변태는?
 - ① 공정변태
 - ② 공석변태
 - ③ 포정변태
 - ④ 편석변태
14. 다음 중 입방정의 면지수와 방향지수가 서로 직교하는 것은?
 - ① (100)과 [100]
 - ② (100)과 [010]
 - ③ (001)과 [110]
 - ④ (001)과 [100]
15. 2원합금의 1차 고용체에서 용매원자에 대한 용질원자의 고용도에 영향을 미치는 Hume-Rothery 인자가 아닌 것은?
 - ① 공공
 - ② 원자크기
 - ③ 음의 원자가
 - ④ 상대적 원자가
16. 금속에서 규칙-불규칙변태에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 원자의 배열이 바뀐다.
 - ② 규칙-불규칙변태는 넓은 온도범위에 걸쳐 일어난다.

- ① $(R \cdot T)$ ② $(\frac{3}{2}R \cdot T)$
 ③ $(\frac{5}{2}R \cdot T)$ ④ $(3R \cdot T)$

48. 반사로 제련에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 반사로는 분광이 아닌 괴광만을 처리한다.
 ② 석회는 동이 슬래그 중으로 손실되는 것을 방지한다.
 ③ 석회는 슬래그의 비중을 가볍게 하여 분리가 잘 되게 한다.
 ④ 연료로 석탄, 중유, 천연가스 등 광범위하게 사용된다.
49. 이상기체가 가역 등온팽창을 할 때와 가역단열팽창을 할 때 주어진 압력 P에서 어떤 경우의 부피가 더 큰가?
 ① 등온팽창일 때가 더 크다.
 ② 단열팽창일 때가 더 크다.
 ③ 두 경우의 부피는 같다.
 ④ 압력 P에 따라 다르다.
50. 어떤 반응에서 각 온도에서의 평형상수 K_p 가 다음 표와 같을 때, 이 온도 범위에서의 생성열은 약 몇 cal/mole 인가?

T(K)	1900	2100	2300
1/T	5.26×10^{-4}	4.76×10^{-4}	4.35×10^{-4}
log K_p	4.00	4.450	4.819

- ① 17883 cal/mole ② -17883 cal/mole
 ③ 41885 cal/mole ④ -41185 cal/mole
51. 고로 가스(BFG) 중에 가장 많이 함유되어 있는 성분은?
 ① CO₂ ② CO
 ③ H₂ ④ N₂
52. 가역반응의 평형점에서 온도가 증가하면 어떻게 되는가?
 ① ΔH가 (+)값이 되는 방향으로 진행된다.
 ② ΔH가 (-)값이 되는 방향으로 진행된다.
 ③ 흡열도 발열도 하지 않는다.
 ④ ΔH 값은 관계가 없다.
53. 활동도에 관한 헨리(Henry)의 법칙 $a_i = k_i N_i$ 를 만족하는 용액에서 활동도 계수 k_i 는?
 ① 일정하다.
 ② 항상 1보다 크다.
 ③ 항상 1보다 작다.
 ④ i 성분의 몰분율 N_i 의 값에 따라 변한다.
54. 헬름홀쯔 자유에너지가 일정한 온도하에서 가역과정일 때 최대 일의 양은?

- ① $(W_{max} = -\Delta U + Q = -\Delta A)$
 ② $(W_{max} = -\Delta H + Q = -\Delta A)$

- ③ $(W_{max} = -\Delta S + Q = -\Delta A)$
 ④ $(W_{max} = \Delta G + P\Delta G = -\Delta A)$


55. 제철공업에서 철을 용해하기 위한 열원으로 사용하며, 산화철을 금속철로 환원하는 환원제의 역할을 하는 인공 연료는?
 ① 갈탄 ② 중유
 ③ 무연탄 ④ 코크스
56. A + B = C + D 반응에서 표준 자유에너지변화가 0 이라면 반응은 어떻게 되는가? (단, 각 물질은 표준상태에 있다고 가정한다.)
 ① 발열반응이다. ② 평형상태에 있다.
 ③ 왼쪽으로 진행된다. ④ 오른쪽으로 진행된다.
57. 내화 모르타르 분류에서 가열에 따라 일부가 용융 응고하여 강도가 커지며, 결합제로는 점토, 벤토나이트 등이 사용되는 것은?
 ① 열경화성 모르타르 ② 기경성 모르타르
 ③ 수경성 모르타르 ④ 지경성 모르타르
58. 1kg 의 공기가 일정 체적하에서 온도를 30℃에서 3℃로 강하시켰을 때 이 계의 엔트로피 변화는? (단, 공기의 정적비열 $C_v = 0.17$ kcal/kg·K 이다.)
 ① -0.0159 kcal/kg·K ② -0.0224 kcal/kg·K
 ③ -0.0324 kcal/kg·K ④ -0.0386 kcal/kg·K
59. 순수한 물질의 여러 상(고체, 액체, 기체) 사이에 평형이 이루어질 열역학적 조건으로 틀린 것은?
 ① 각 상에서의 속도 (V)가 모두 같아야 한다.
 ② 각 상에서의 압력(P)이 모두 같아야 한다.
 ③ 각 상에서의 온도(T)가 모두 같아야 한다.
 ④ 각 상에서의 몰 자유에너지($\mu = G/n$)가 같아야 한다.
60. 내화물에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 샤모트질은 중성 내화물이다.
 ② 마그네시아질은 중성 내화물이다.
 ③ 돌로마이트질은 염기성 내화물이다.
 ④ SiO₂ 는 산성과 염기성의 이중성을 가지고 있다.

4과목 : 금속가공학

61. 전위에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전위는 선결함에 해당된다.
 ② 각 온도에서 평형 전위농도가 존재한다.
 ③ 칼날전위의 경우, Burgers 벡터와 전위선은 수직이다.
 ④ 전위가 활주할 수 있는 면은 전위선과 Burgers 벡터가 공존하는 면이다.
62. 압연 시 작업 롤(Roll)의 회전속도와 판재의 수평 이동속도가 같아지는 위치는?
 ① 입구점 ② 출구점
 ③ 중립점 ④ 슬립점

63. 크리프(Creep) 저항을 크게 하는 방법이 아닌 것은?
 ① 기지에 산화물을 분산시킨다.
 ② 결정립도가 큰 재료를 사용한다.
 ③ 용점이 높은 금속이나 합금을 사용한다.
 ④ 다른 원소를 첨가하여 적층결함 에너지를 증가시킨다.
64. 단순 인장의 경우, 최대전단력이 작용하는 방향은 몇 도인가?
 ① 15° ② 30°
 ③ 45° ④ 60°
65. 나선전위가 한 슬립면에서 활주하다가, 다른 슬립면으로 활주방향을 바꾸어 활주하는 것은?
 ① 상승운동 ② 비보존운동
 ③ 교차슬립 ④ 평면(planner)슬립
66. 면심입방결정에서 [001] 방향으로 인장변형 시킬 때 작용하는 슬립 시스템의 수는 몇 개인가?
 ① 4개 ② 6개
 ③ 8개 ④ 12개
67. 항복점 현상에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 저탄소강에서 잘 나타나는 현상이다.
 ② 항복점연신 동안의 변형은 불균일하다.
 ③ 항복점연신에 의하여 매끄러운 표면이 얻어진다.
 ④ 탄소나 질소와 같은 침입형 원자와 전위와의 상호작용 결과 나타나는 현상이다.
68. 연성-취성 천이온도에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 노치가 날카로울수록 천이온도는 낮아진다.
 ② 변형속도가 클수록 천이온도가 낮아진다.
 ③ 인장시험보다는 충격시험의 경우 천이온도가 낮다.
 ④ 2축 또는 3축 응력 보다는 1축 응력 상태가 되면 천이온도가 낮아진다.
69. 파괴인성을 나타내는 K_{Ic} 에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 시험 시 가해지는 응력은 균열면에 수직하게 작용한다.
 ② 수직응력(plane stress)하의 임계응력 확대계수를 나타낸다.
 ③ 일정 시편두께 이상에서 두께에 무관한 재료의 성질을 나타낸다.
 ④ 재료의 강도가 낮을수록 조건을 만족하는 파괴인성시험의 크기는 증대된다.
70. 280MPa의 응력에서 인장력을 받고 있는 재료의 단위 체적당 탄성변형에너지는 몇 MPa 인가? (단, 탄성률 $E=7 \times 10^4$ MPa 이다.)
 ① 5.6 ② 0.56
 ③ 0.02 ④ 0.002
71. 단위전위의 Burgers 벡터가 격자의 최고원자밀도 방향과 평행할 때 그 전위가 최소의 에너지를 갖는 것은?
 ① 적층전위 ② 단극전위
 ③ 부분전위 ④ 완전전위

72. [그림]과 같이 물체 ABCD 에 전단력이 작용하여 원래 90°인 각이 전단응력을 받아 θ 만큼 작아졌을 때 전단변형을 γ 를 옳게 정의한 식은?

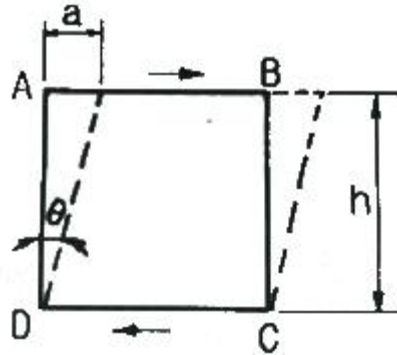

- ① $\gamma = \frac{h}{a} = \tan\theta$ ② $\gamma = \frac{a}{h} = \tan\theta$
 ③ $\gamma = \frac{h}{a} = \sin\theta$ ④ $\gamma = \frac{a}{h} = \sin\theta$

73. 소성가공에서 열간가공과 냉간가공을 비교 설명한 것 중 옳은 것은?
 ① 냉간가공보다 열간가공한 것이 산화물층이 적다.
 ② 냉간가공보다 열간가공한 것이 치수 정밀도가 높다.
 ③ 냉간가공보다 열간가공한 것이 조직과 표면상태가 우수하다.
 ④ 냉간가공보다 열간가공한 것이 단면감소율을 크게 할 수 있다.
74. 가공경화 후 어닐링 시 재결정에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 변형정도가 작을수록 재결정온도가 높아진다.
 ② 재결정을 일으키는데 최소한의 변형이 필요하다.
 ③ 금속의 순도가 높아질수록 재결정온도는 증가한다.
 ④ 원래의 결정립이 클수록 같은 재결정온도를 얻는데 필요한 냉간 가공량은 커진다.
75. 항복점이 뚜렷하지 않은 재료에서 내력(耐力)을 정하는 방법 중 옳은 것은?
 ① 비례한도로 정한다.
 ② 0.02%의 영구 strain이 발생할 때의 응력
 ③ 0.05%의 영구 strain이 발생할 때의 응력
 ④ 0.2%의 영구 strain이 발생할 때의 응력
76. 항복점 현상과 관련된 거동으로 금속을 냉간가공하고 비교적 저온에서 가열할 때 금속의 강도가 증가하고 연성이 감소하는 현상은?
 ① 시효경화 ② 변형시효
 ③ 석출경화 ④ 고용경화
77. 재료의 피로강도를 높이는 방법이 아닌 것은?
 ① 소재의 인장강도를 높인다.
 ② 표면을 연마하여 표면 거칠기를 낮춘다.
 ③ 노치나 구멍같은 응력 집중부를 최소화한다.
 ④ 표면에 압축잔류응력이 아닌 인장잔류응력을 형성시킨다.

다.

- 78. 전단가공에서 랜싱(lancing)에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 판재의 일부분을 남기고 절단하는 가공이다.
 - ② 판재를 두 개 또는 그 이상으로 절단하는 가공이다.
 - ③ 판재의 옆면을 여러 가지 모양으로 잘라내는 가공이다.
 - ④ 연속 천공이라고도 하며, 판재에 다수의 구멍을 뚫는 가공이다.
- 79. 잔류응력에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 잔류응력에 의해 파괴가 일어난다.
 - ② 잔류응력에 의해 부식이 촉진된다.
 - ③ 잔류응력에 의해 소성변형이 일어난다.
 - ④ 탄성영역에서의 잔류응력은 좌굴의 경향을 낮춘다.
- 80. $\sigma = k\epsilon^n$ 거동을 나타내는 재료의 소성변형률이 0.1과 0.2일 때, 유동응력이 각각 180MPa 과 250MPa 이라면 n 값은 약 얼마인가?
 - ① 0.47 ② 0.50
 - ③ 0.68 ④ 0.72

5과목 : 표면공학

- 81. 경질크롬도금의 특징으로 틀린 것은?
 - ① 내마모성이 크다.
 - ② 0.25 μ m이하로 도금 두께가 얇다.
 - ③ 도금액은 서전트 표준액을 사용한다.
 - ④ 도금할 필요가 없는 부분은 절연해 준다.
- 82. 강재의 가열에서 수반되는 산화 스케일의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 산화성 분위기 중에서 가열할 때 발생한다.
 - ② 가능한 한 높은 온도에서 장시간 가열하면 산화 스케일이 제거된다.
 - ③ 산세한 것은 수소취성이 발생하기 쉬우므로 주의한다.
 - ④ 스케일은 연접이나 담금질 균열의 원인이 되는 일이다.
- 83. CVD 증착에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 비교적 접착력이 좋은 표면이 얻어진다.
 - ② 이론에 가까운 밀도로 증착할 수 있다.
 - ③ 미립자의 코팅에는 적용할 수 없다.
 - ④ Throwing Power가 좋다.
- 84. 이온도금에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 밀착력이 우수하다..
 - ② 화합물막의 형성이 용이하다.
 - ③ 마톡스(MATTOX)법은 이온도금의 한 종류이다.
 - ④ 이온도금은 고상에서 기상으로 결정성장(박막성장)을 시킨다.
- 85. 진공증착(도금) 후 래커 코팅을 하는 목적이 아닌 것은?
 - ① 마모로부터 보호 ② 염색(색상)보호
 - ③ 도금의 변색방지 ④ 경도 증가 방지

- 86. 금속표면처리에서 개별 단위공정에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 탈지 - 소재표면에 붙어있는 각종 가공유를 제거하는 것이다.
 - ② 수세 - 각 처리공정에서 오염된 제품표면의 오염물을 물로서 제거하는 것이다.
 - ③ 전기도금 - 금속염이 포함된 용액에 전류를 흘려서 음극에 금속을 석출시키는 것이다.
 - ④ 침지탈지 - 도금이 마무리된 제품표면에 방청유를 침지하여 내식성을 향상시키는 방법이다.
- 87. 이온플레이팅 처리된 다음 화합물 중 비커스경도가 가장 높은 것은?
 - ① TiC ② TiN
 - ③ CrC ④ Al₂O₃
- 88. 인산염처리 후 방청성을 향상시키기 위한 봉공처리액으로 효과적인 것은?
 - ① 산성액
 - ② 알칼리액
 - ③ 초순수액
 - ④ 크롬산 또는 크롬산과 인산의 묽은 수용액
- 89. 양극산화처리 후 유기염료처리에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 유기염료에는 산성, 직접, 염기성, 매염 등이 있다.
 - ② 착색작업에서 주의할 점은 피막생성 후 절대 손을 대서는 안 된다.
 - ③ 산화피막용 염료의 양부는 색조, 작업성, 퇴색성, 내열성 등에 의해 결정된다..
 - ④ 탈색을 방지하기 위하여 증조 30℃ 이하의 12~15% 용액 중에 약 2시간 침지해서 중화 후 염색한다.
- 90. 강재의 표면 경화 시 경화불량의 원인이 아닌 것은?
 - ① 침탄 부족이 발생한 경우
 - ② 침탄 후 담금질 온도가 너무 낮은 경우
 - ③ 침탄 후 담금질 시 냉각속도가 빠를 경우
 - ④ 표면층에 잔류 오스테나이트가 많이 존재할 경우
- 91. 열처리한 강재의 후처리 시 발생하는 수소 취성 방지법은?
 - ① 전기도금을 실시한다.
 - ② 염산 및 황산 수용액에서 세척한다.
 - ③ 180℃에서 약 7시간 정도 유지한다.
 - ④ 아연을 희생 양극으로 사용한다.
- 92. 전해 경화를 하기 위한 전해액의 구비 조건으로 옳은 것은?
 - ① 비전도도가 커야 한다.
 - ② 독성이 있어도 무관하다.
 - ③ 전극을 잘 침식시켜 용해하여야 한다.
 - ④ 양극의 주위에 수소가 고전압으로 발생하기 쉬워야 한다.
- 93. 진공 중에 금속을 가열하면 금속이 증발한다. 이렇게 증발하는 금속 분자를 증기 온도보다 낮은 온도의 기판에 부착시키면 표면에서 증기가 응축하여 박막을 형성하는 코팅법을 무엇이라 하는가?

- ① 도장법 ② 음극전해법
- ③ 진공증착법 ④ 화학침투법

94. X선 측정 시 온도 증가에 따른 결과로 볼 수 없는 것은?
 ① 추가 회절선 생성
 ② 회절선의 강도 감소
 ③ 회절선의 2θ 위치 변화
 ④ 백그라운드 산란의 강도 증가
95. 인산염 피막 처리에서 피막의 종류가 아닌 것은?
 ① 인산니켈계 ② 인산아연계
 ③ 인산철계 ④ 인산망간계
96. 주사전자현미경에 의한 시료 관찰 시 표면에 대전되면 주사 전자선이 불균일하게 편향되므로 이상 콘트라스트를 발생시킨다. 이것을 방지하기 위하여 시료 표면에 금속을 피복하여 관찰하는데 피복용 물질로 적합하지 않은 것은?
 ① Pt ② Au
 ③ Li ④ Cr
97. 고온용 염욕제로서 고속도공구강을 염욕열처리하려고 할 때 사용되는 단일염은?
 ① NaNO₃ ② NaCl
 ③ BaCl₂ ④ KNO₃
98. 심냉처리에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 냉각제는 액체산소가 이용된다.
 ② 잔류 오스테나이트를 감소시키기 위해서 행한다.
 ③ 담금질 후 실온에 방치하면 심냉처리 효과가 적어진다.
 ④ 고합금강의 경우 뜨임과 심냉처리를 반복 실시하여 균열을 막을 수 있다.
99. 전기도금의 산성액에서 일반적으로 pH값이 낮은 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전류의 흐름이 좋다.
 ② 고전류밀도 부분이 타기 쉽다.
 ③ pH가 낮다는 것은 즉, [H⁺]가 작다는 뜻이다.
 ④ 피트가 생기기 쉽고 평활성(平滑性)도 저하된다.
100. 플라즈마 CVD에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 화학적 기상도금보다 코팅 속도가 느리다.
 ② 폴리머와 같이 고온에서 불안정한 기지 위에 금속코팅이 가능하다.
 ③ 열에너지가 아닌 천이된 전자에 의하여 반응 가스가 활성화된다.
 ④ 열 CVD법에 비하여 기지의 온도가 낮은 (300℃이하) 상태에서 밀착성이 우수한 피막을 얻는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	②	②	①	③	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	①	③	①	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	④	②	③	③	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	①	④	④	①	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	①	④	③	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	④	②	①	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	③	③	③	④	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	③	④	②	④	①	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	③	④	④	④	①	④	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	③	①	①	③	③	①	③	①