

1과목 : 기계제작법

1. 대형제품이나 무거운 제품에 구멍가공을 하기 위해 가공물을 고정시키고 드릴이 가공 위치로 이동할 수 있도록 제작된 드릴링 머신은?
  - ① 다두 드릴링 머신      ② 다축 드릴링 머신
  - ③ 탁상 드릴링 머신      ④ 레이디얼 드릴링 머신
2. 고압가스 충전용기의 보관 시 유의할 점 중 틀린 것은?
  - ① 전락하지 않도록 할 것
  - ② 충격을 방지하도록 할 것
  - ③ 통풍이 안 되는 곳에 보관할 것
  - ④ 병 주변에 화기를 가까이 하지 말 것
3. 주철과 같은 취성 재료(매진 재료)를 저속으로 절삭할 때 생기는 칩의 형태는?
  - ① 균열형 칩                  ② 유동형 칩
  - ③ 열단형 칩                  ④ 전단형 칩
4. 표면경화 열처리 중 침탄법에 사용되는 침탄제의 종류가 아닌 것은?
  - ① 가스 침탄제                  ② 고체 침탄제
  - ③ 액체 침탄제                  ④ 고주파 침탄제
5. 구성인선(Built-up Edge)의 방지책 중 틀린 것은?
  - ① 윤활유를 공급한다.
  - ② 절삭속도를 느리게 한다.
  - ③ 공구인선을 예리하게 한다.
  - ④ 바이트의 경사각을 크게 한다.
6. 유동형(flow type) 칩이 발생되는 조건 이 아닌 것은?
  - ① 절삭속도가 빠를 때
  - ② 절삭 깊이가 적을 때
  - ③ 연성의 재료를 가공할 때
  - ④ 공구의 뒷면 경사각이 작을 때
7. TTT선도에서 M<sub>r</sub>점과 M<sub>s</sub>점 사이(100-200℃정도)에서 담금질을 하여 항온변태를 행하는 방법은?
  - ① 마켄칭 (marquenching)
  - ② 마템퍼링 (martempering)
  - ③ 오스템퍼링 (austempering)
  - ④ 계단 담금질 (interrupted quenching)
8. 다음 중 마이크로미터 측정면의 평면도 검사에 가장 적합한 측정기는?
  - ① V 블록                      ② 옵티컬 플랫
  - ③ 옵티컬 파라렐              ④ 하이트 게이지
9. 전해연마의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
  - ① 가공 면에 방향성이 없다
  - ② 복잡한 형상도 연마가 가능하다
  - ③ 탄소량이 많은 강일수록 연마가 용이하다
  - ④ 가공변질 층이 나타나지 않으므로 평활한 면을 얻을 수 있다

10. 주물사로 사용되는 모래에 수지, 시멘트, 석고등의 점결제를 사용하며, 경화시간을 단축하기 위하여 경화촉진제를 사용하여 조형하는 주형법은?
  - ① 원심 주형법                  ② 셀몰드 주형법
  - ③ 자경성 주형법                  ④ 인베스트먼트 주형법
11. 잇수가 120인 스퍼기어를 밀링에서 단식 분할방법으로 가공하고자 할 때 분할대(index head)의 크랭크 회전수로 옳은 것은? (단, 분할대의 웜 기어 비는 40:1 이다.)
  - ① 18 구멍짜리 분할판에서 6 구멍씩
  - ② 18 구멍짜리 분할판에서 9 구멍씩
  - ③ 24 구멍짜리 분할판에서 6 구멍씩
  - ④ 24 구멍짜리 분할판에서 9 구멍씩
12. 프레스를 이용한 단조에서 램 유효 단면적이 150cm<sup>2</sup> 실린더 내의 압력이 20kg/mm<sup>2</sup>, 기계효율을 80%로 하면 프레스의 용량(ton)은?
  - ① 30                                  ② 300
  - ③ 37.5                              ④ 375
13. 용접 결함에 있어서 언더컷(under cut) 발생하는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 전류가 너무 낮을 때
  - ② 아크 길이가 너무 길 때
  - ③ 용접속도가 적당하지 않을 때
  - ④ 부적당한 용접봉을 사용했을 때
14. 액체 호닝의 설명으로 옳은 것은?
  - ① 슛돌을 진동시키면서 가공물을 완성 가공하는 방법
  - ② 혼(hone)에 회전 및 직선왕복 운동을 주어 가공하는 방법
  - ③ 램과 일감 사이에 램제를 넣어 서로 누르고 비비면서 다듬는 방법
  - ④ 물(가공액)과 혼합된 연삭입자를 압축공기로 고속 분사시켜 매끈하게 다듬질하는 방법
15. 기어의 잇면 또는 전단 가공된 제품을 정확한 치수로 다듬질하거나 전단면을 깨끗하게 가공하기 위하여 시행하는 미소량의 전단 가공은?
  - ① 노칭                              ② 브로칭
  - ③ 세이빙                          ④ 트리밍
16. 다음 공작기계 중 급속귀환 운동을 하는 기계는?
  - ① 밀링                              ② 선반
  - ③ 세이퍼                          ④ 드릴링머신
17. 머시닝센터에 사용되는 준비기능(G-code) 중 공구 지름 보정기능과 무관한 것은?
  - ① G40                              ② G41
  - ③ G42                              ④ G43
18. 슛 피닝(shot peening)에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 슛 피닝 작업은 각종 스프링 재료에 널리 사용된다
  - ② 두께가 큰 재료에 효과가 크며, 부적당한 슛 피닝은 연성을 증가 시킨다
  - ③ 슛의 재질은 냉간 주철, 주강, 강철 등이 쓰이며 대부분

환형으로 되어 있다

- ④ 가공물의 표면에 솟을 투사하여 피로강도를 증가시키기 위한 일종의 냉간 가공법이다

19. 지그(jig)작업 시 공작물의 위치결정 방법 중 한 공작물이 일직선상에서 적어도 2개의 반대방향 운동을 억제하는 경우, 둘 또는 그 이상의 표면 사이에서 억제되며 위치 결정하는 방법은?


- ① 네스팅(nesting)      ② 이젝팅(ejecting)
- ③ 센터링(centering)    ④ 풀 프루핑(fool proofing)

20. 모래와 수지 점결제를 배합한 레진 코티드 샌드를 가열한 금형 위에 덮어 경화시켜 만든 주형으로 소형 자동차용 크랭크 축, 캠축 등을 대량으로 주조하는 데 가장 적당한 주조법은?

- ① 쇼 주조법(shaw process)
- ② 셸 주형 법(shell molding process)
- ③ 저압 주조법 (low pressure casting)
- ④ 인베스트먼트 주조법(investment casting)

**2과목 : 재료역학**

21. 그림과 같이 원형 단면의 원에 접하는 x-x축에 관한 단면 2차모멘트는?

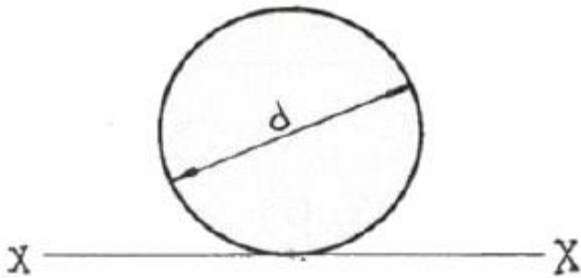

- ①  $\frac{\pi d^4}{32}$                       ②  $\frac{\pi d^4}{64}$
- ③  $\frac{3\pi d^4}{64}$                       ④  $\frac{5\pi d^4}{64}$

22. 다음 중 좌굴(bukling) 현상에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 보에 휨하중이 작용할 때 굽어지는 현상
- ② 트러스의 부재에 전단하중이 작용할 때 굽어지는 현상
- ③ 단주에 축방향의 인장하중을 받을 때 기둥이 굽어지는 현상
- ④ 장주에 축방향의 압축하중을 받을 때 기둥이 굽어지는 현상

23. 동일한 길이와 재료로 만들어진 두 개의 원형단면 축이 있다. 각각의 지름이  $d_1, d_2$  일 때 각 축에 저장되는 변형에너지  $y_1, y_2$ 의 비는?(단, 두 축은 모두 비틀림 모멘트 T를 받고 있다.)


- ①  $\frac{u_1}{u_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4$                       ②  $\frac{u_2}{u_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^3$

- ③  $\frac{u_1}{u_2} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^3$                       ④  $\frac{u_2}{u_1} = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^4$

24. 단면 2차모멘트가  $251\text{cm}^4$ 인 I형강 보가 있다. 이 단면의 높이가 20cm라면, 굽힘 모멘트  $M=2510\text{ N}\cdot\text{m}$ 을 받을 때 최대 굽힘 응력은 몇 MPa인가?


- ① 100                                      ② 50
- ③ 20                                        ④ 5

25. 그림과 같이 등분포하중이 작용하는 보에서 최대 전단력의 크기는 몇 kN인가?

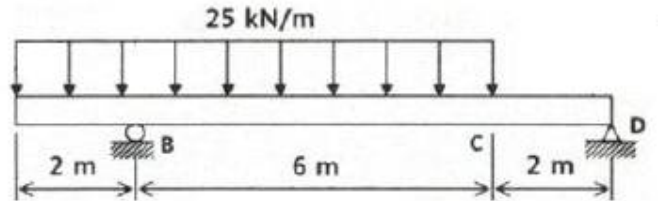


- ① 50                                        ② 100
- ③ 150                                      ④ 200

26. 직경 20mm인 와이어 로프에 매달린 1000N의 중량물(W)이 낙하하고 있을 때, A점에서 갑자기 정지시키면 와이어 로프에 생기는 최대 응력은 약 몇 GPa인가? (단, 와이어 로프의 탄성계수  $E=20\text{GPa}$  이다.)

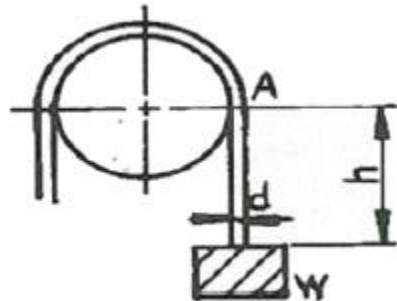

- ① 0.93                                      ② 1.13
- ③ 1.72                                      ④ 1.93

27. 그림과 같은 하중을 받고 있는 수직 봉의 자중을 고려한 총 신장량은? (단, 하중=P, 막대 단면적=A, 비중량= $\gamma$ , 탄성계수=E이다.)

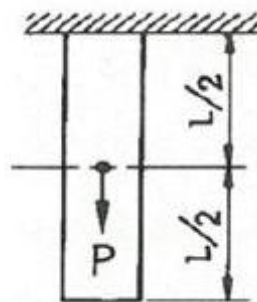


- ①  $\frac{L}{E}(\gamma L + \frac{P}{A})$                       ②  $\frac{L}{2E}(\gamma L + \frac{P}{A})$

③  $\frac{L^2}{2E}(\gamma L + \frac{P}{A})$       ④  $\frac{L^2}{E}(\gamma L + \frac{P}{A})$

28. 전단 탄성계수가 80GPa인 강봉(steel bar)에 전단응력이 1kPa로 발생했다면 이 부재에 발생한 전단변형률은?

- ①  $12.5 \times 10^{-3}$       ②  $12.5 \times 10^{-6}$   
 ③  $12.5 \times 10^{-9}$       ④  $12.5 \times 10^{-12}$

29. 그림과 같은 구조물에서 AB부재에 미치는 힘은 몇 kN인가?

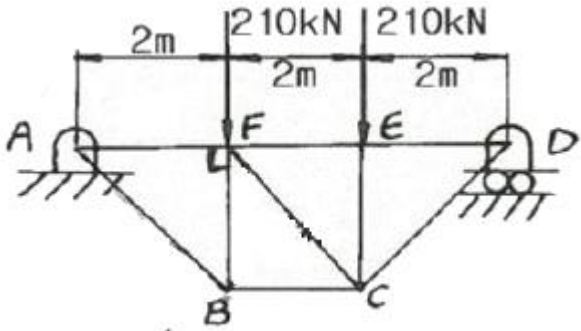

- ① 450      ② 350  
 ③ 250      ④ 150


30. 두께 10mm인 강판을 사용하여 직경 2.5m의 원통형 압력용기를 제작하였다. 용기에 작용하는 최대 내부 압력이 1200kPa일 때 원주응력(후프 응력)은 몇 MPa인가?

- ① 50      ② 100  
 ③ 150      ④ 200

31. 열응력에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?


- ① 재료의 선팽창 계수와 관계있다.  
 ② 세로 탄성계수와 관계있다.  
 ③ 재료의 비중과 관계있다.  
 ④ 온도차와 관계있다.

32. 다음 그림과 같은 외팔보에 하중  $P_1, P_2$ 가 작용될 때 최대 굽힘 모멘트의 크기는?

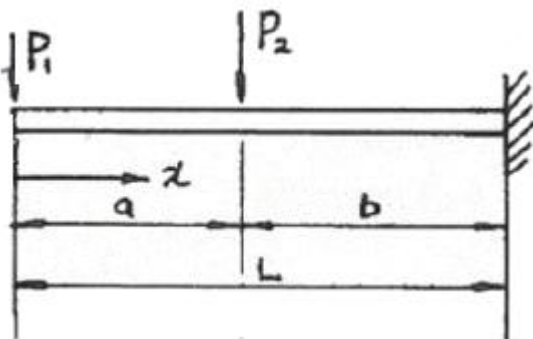

- ①  $P_1 \cdot a + P_2 \cdot b$       ②  $P_1 \cdot b + P_2 \cdot a$   
 ③  $(P_1 + P_2) \cdot L$       ④  $P_1 \cdot L + P_2 \cdot b$

33. 그림과 같은 단순보에서 보 중앙의 처짐으로 옳은 것은? (단, 보의 굽힘 강성 EI는 일정하고,  $M_0$ 는 모멘트, l은 보의 길이이다.)

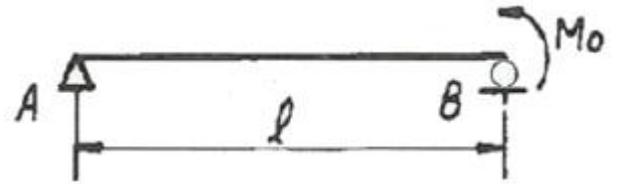

- ①  $\frac{M_0 l^2}{16EI}$       ②  $\frac{M_0 l^2}{48EI}$   
 ③  $\frac{M_0 l^2}{120EI}$       ④  $\frac{5M_0 l^2}{384EI}$


34. 직경 20mm인 구리합금 봉에 30kN의 축 방향 인장하중이 작용할 때 체적 변형률은 대략 얼마인가? (단, 탄성계수 E=100GPa, 포와송비  $\mu=0.3$ )

- ① 0.38      ② 0.038  
 ③ 0.0038      ④ 0.00038

35. 길이가 L이고 원형 단면의 직경이 d인 외팔보의 자유단에 하중 P가 가해진다. 이 외팔보의 전체 탄성에너지는? (단, 재료의 탄성계수는 E이다.)


- ①  $U = \frac{3P^2 l^3}{64\pi E d^4}$       ②  $U = \frac{64P^2 l^3}{9\pi E d^4}$   
 ③  $U = \frac{32P^2 l^3}{3\pi E d^4}$       ④  $U = \frac{64P^2 l^3}{3\pi E d^4}$

36. 다음 그림과 같은 양단 고정보 AB에 집중하중  $P=14kN$ 이 작용할 때 B점의 반력  $R_B$ [kN]는?

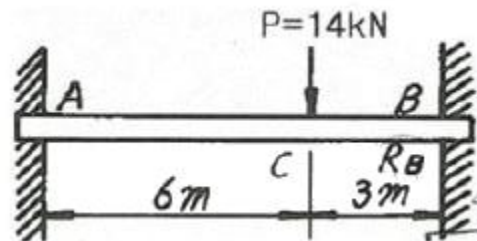

- ①  $R_B=8.06$       ②  $R_B=9.25$   
 ③  $R_B=10.37$       ④  $R_B=11.08$

37. 다음과 같은 평면응력상태에서 X축으로부터 반시계방향으로 30°회전 된 X'축 상의 수직응력( $\sigma_{x'}$ )은 약 몇 MPa인가?

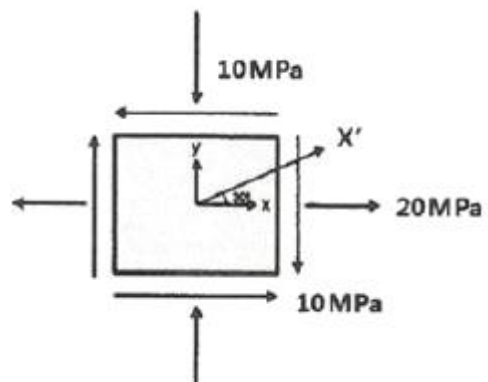


- ①  $\sigma_{x'}=3.84$       ②  $\sigma_{x'}=9.25$

- ③  $\sigma_x = 17.99$       ④  $\sigma_x = -17.99$

38. 중공 원형 축에 비틀림 모멘트  $T=100\text{Nm}$ 가 작용할 때, 안지름이 20mm, 바깥지름이 25mm라면 최대 전단응력은 약 몇 MPa인가?

- ① 42.2                      ② 55.2  
③ 77.2                      ④ 91.2


39. 그림과 같이 하중 P가 작용할 때 스프링의 변위  $\delta$ 는? (단, 스프링 상수는 k이다.)

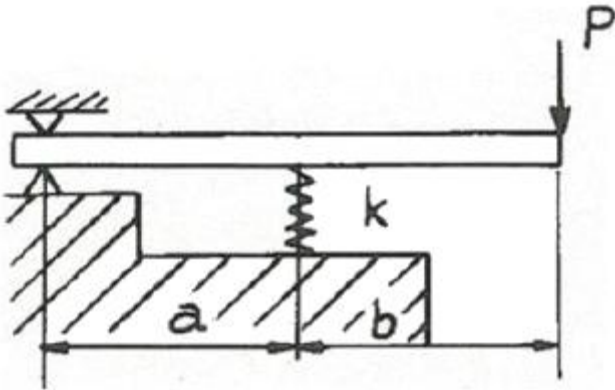

- ①  $\delta = \frac{(a+b)}{bk} P$       ②  $\delta = \frac{(a+b)}{ak} P$   
③  $\delta = \frac{ak}{(a+b)} P$       ④  $\delta = \frac{bk}{(a+b)} P$

40. 단순지지보의 중앙에 집중하중(P)이 작용한다. 점 C에서의

기울기를  $\frac{M}{EI}$  선도를 이용하여 구하면? (단, E=재료의 종탄성계수, I=단면 2차 모멘트)

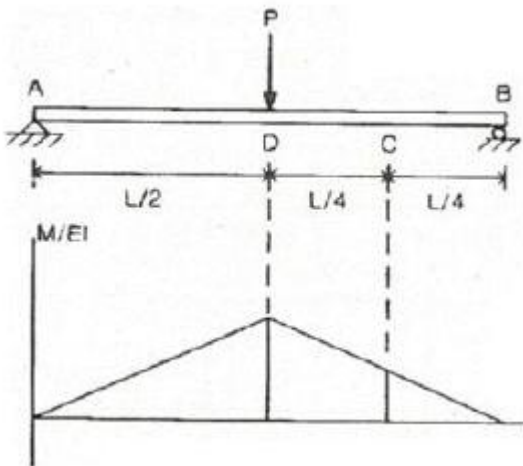

- ①  $\frac{1}{64} \frac{PL^2}{EI}$                       ②  $\frac{1}{32} \frac{PL^2}{EI}$   
③  $\frac{3}{64} \frac{PL^2}{EI}$                       ④  $\frac{1}{16} \frac{PL^2}{EI}$

41. Y합금의 일종으로 Ti과 Cu를 0.2%정도씩 첨가한 것으로 피스톤에 사용하는 알루미늄 합금은?

- ① 실루민                      ② 라우탈  
③ 코비탈륨                      ④ 하이드로날륨

42. 다음 중 상온에서 강자성체이며 조직이 매우 연하며, 체심입방격자의 구조를 가지는 것은?

- ① 페라이트                      ② 필라이트  
③ 시멘타이트                      ④ 오스테나이트

43. Fe-C 상태도에서 나타나는 오스테나이트 조직의 결정구조로 옳은 것은?

- ① SC                              ② BCC  
③ FCC                              ④ HCP

44. 일반적인 주괴의 단면조직에서 나타나지 않는 조직은?

- ① 질층                              ② 탈탄층  
③ 주상정                              ④ 등축정

45. 다음 중 표면경화 열처리법이 아닌 것은?

- ① 침탄법                              ② 질화법  
③ 화염경화법                              ④ 심냉처리법

46. 금속의 소성변형에 의하여 전위밀도가 증가하여 전위 상호간의 작용에 의한 결정격자의 뒤엉킴으로 전위를 전진시키지 못하여 금속이 단단해지는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 가공강화                              ② 분산강화  
③ 석출강화                              ④ 고용강화

47. 일반적으로 강의 항온변태곡선인 C곡선의 nose부 이상의 온도에서 생성되는 조직은?

- ① 펄라이트                              ② 소르바이트  
③ 베이나이트                              ④ 마텐자이트

48. 400°C 이상에서 탄화물의 입계석출로 인하여 입계부식을 일으키는 스테인리스강은?

- ① 펄라이트계 스테인리스강  
② 페라이트계 스테인리스강  
③ 마텐자이트계 스테인리스강  
④ 오스테나이트계 스테인리스강

49. 주철제품을 고온예열 용접한 후 잔류응력을 제거하기 위한 열처리 방법은?

- ① 퀴칭                              ② 어닐링  
③ 템퍼링                              ④ 마템퍼링

50. 일반적인 비금속 개재물이 강에 미치는 영향으로 틀린 것은?

- ① 메짐의 원인이 된다.  
② 재료의 인성을 저하시킨다.  
③ 개재물로 인하여 열처리 시 균열생성을 억제한다.  
④ 산화철이나 등은 단조나 압연 작업 중에 균열을 일으키기 쉽다.


51. 구리의 물리적 성질에 대한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 원자량은 63.5이다.
  - ② 결정구조는 BCC이다.
  - ③ 밀도는 약 8.9
  - ④ 끓는점은 약 2959℃ 정도이다.
52. 탄소강 중에 함유된 인(P)의 영향으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 인장강도가 증가한다.
  - ② 연소율을 증가시킨다.
  - ③ 상온취성의 원인이 된다.
  - ④ 결정입자를 조대화 시킨다.
53. 저수소계 용접봉의 건조 방법으로 가장 적당한 것은?
- ① 70~100℃에서 30분간 건조
  - ② 300~350℃에서 30분간 건조
  - ③ 10~100℃에서 1~2시간 건조
  - ④ 300~350℃에서 1~2시간 건조
54. 라미네이션 균열에 관한 내용으로 틀린 것은?
- ① 강판의 두께 방향의 강도를 감소시키는 원인이 된다.
  - ② 용접 이음 내부에 매몰된 균열로 존재하며, 초음파 탐상으로 탐지할 수 있다.
  - ③ 구조물 내부에 존재하고 있는 매몰된 균열이 다른 균열의 성장 및 전파에 기여한다.
  - ④ 황이 충상으로 존재하는 강을 서브머지드 아크 용접하면 일어나는 고온 균열이다.
55. 서브머지드 아크 용접에 사용하는 소결형 용제와 용융형 용제에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 소결형은 강한 탈산 작용을 한다.
  - ② 용융형은 주로 유리와 같은 광택이 나며, 흡습성이 크다.
  - ③ 용융형은 광물성 원료를 고온으로 용융한 후에 분쇄하여 적당한 입도로 만든 것이다.
  - ④ 소결형은 분말 원료를 800~1000℃의 고온으로 가열하여 고체화 시킨 분말모양이다.
56. 피복 아크 용접봉에서 수소함유량이 적어 내균열성이 가장 좋은 용접봉은?
- ① E4303                      ② E4311
  - ③ E4316                      ④ E4327
57. 다음 중 가단주철의 종류에 속하지 않는 것은?
- ① 백심 가단주철            ② 흑심 가단주철
  - ③ 솔바이트 가단주철       ④ 필라이트 가단주철
58. 구속에 의한 응력과 관계되며, 열영향부의 연성부족, 수소량의 과다, 열영향부 조립부의 급랭에 의한 경화 등의 원인으로 발생하는 균열은?
- ① 고온균열                    ② 지연균열
  - ③ 뜨임균열                    ④ 크레이트 균열
59. 금속의 응고 시 결정의 형성 과정을 순서대로 나열한 것은?
- ① 핵 발생 성장 결정 경계 형성
  - ② 핵 발생 결정 경계 형성 성장
  - ③ 결정 경계 형성 성장 핵 발생

- ④ 결정 경계 형성 핵 발생 성장
60. 다음 중 항온 열처리의 종류가 아닌 것은?
- ① 마켄칭                      ② 서브제로
  - ③ 마템퍼링                  ④ 오스템퍼링

**4과목 : 용접구조설계**

61. 잔류 응력의 측정법의 분류 중 정성적 방법에 속하지 않는 것은?
- ① X선법                        ② 붓기법
  - ③ 자기적 방법                ④ 경도에 의한 방법
62. 용접이음을 설계 할 때의 주의 사항으로 옳은 것은?
- ① 용접이음을 한쪽으로 집중하게 한다.
  - ② 용접선은 될 수 있는 한 교차되게 한다.
  - ③ 맞대기 용접은 피하고 필릿 용접을 하도록 한다.
  - ④ 용접 작업에 지장을 주지 않도록 공간을 두어야 한다.
63. 맞대기 용접이음이나 필릿 용접이음의 각변형을 교정하기 위하여 이용되는 가열법은?
- ① 점 가열법                  ② 격자 가열법
  - ③ 선상 가열법                ④ 뺨기 모양 가열법
64. 용접성시험 중 용접 연성 시험에 해당하는 것은?
- ① 토퍼 시험                  ② 킨젤 시험
  - ③ 슈나트 시험                ④ 카안 인열 시험
65. 다음 중 예열의 목적이 아닌 것은?
- ① 경화 조직의 생성 방지를 위해서
  - ② 용착금속의 연성을 증가시키기 위해서
  - ③ 변형 및 잔류응력의 발생을 적게 하기 위해서
  - ④ 수소의 방출을 방지하고 냉각속도를 빠르게 하기 위해서
66. 그림의 T형 측면 필릿 용접 이음에서의 응력을 구하는 식은?

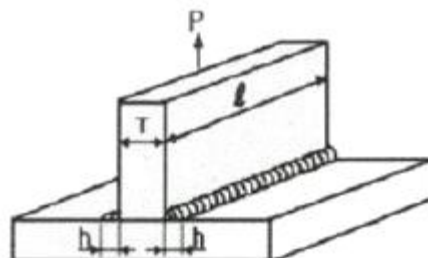

- ①  $\sigma = \frac{0.707P}{h\ell}$                       ②  $\sigma = \frac{h\ell}{0.070P}$
- ③  $\sigma = \frac{(h+T)\ell}{0.505P}$                       ④  $\sigma = \frac{T\ell}{1.414P}$

67. 접합하는 부재 한 쪽에 구멍을 뚫고 판의 표면까지 가득하게 용접하고 다른 쪽 부재와 접합하는 용접은?
- ① 스킵 용접                    ② 필릿 용접
  - ③ 맞대기 용접                ④ 플러그 용접

68. 다음 용접 보조 기호는 무엇을 의미하는가?



- ① 서페이싱
- ② 토우를 매끄럽게 함
- ③ 영구적인 덮개 판을 사용
- ④ 평면(동일평면으로 다듬질)

69. 브리넬 경도 시험에 사용되는 압입자의 지름으로 틀린 것은?

- ① 1mm                      ② 5mm
- ③ 10mm                    ④ 20mm

70. 다음 맞대기 용접 이음홈의 종류 중 가장 얇은 판을 용접할 때 사용하는 것은?

- ① I형                      ② H형
- ③ U형                      ④ X형

71. 방사선투과사진의 상질을 평가하기 위한 계이자로 사용되는 것은?

- ① 정류계                  ② 농도계
- ③ 투과도계                ④ 스펙트로계

72. 용접변형의 종류에서 면외 변형의 종류에 속하는 것은?

- ① 가로수축                ② 세로수축
- ③ 좌굴변형                ④ 회전변형

73. 용접의 시점과 종점부분의 용접 결함을 방지하기 위해서 동일한 재질이나 형상의 재료를 부착하는 것은?

- ① 백킹                      ② 와이어
- ③ 엔드 탭                  ④ 용접지그

74. 다음 중 용접 잔류응력의 완화 방법이 아닌 것은?

- ① 과구속 응력법          ② 응력 제거 풀림
- ③ 저온 응력 완화법      ④ 기계적 응력 완화법

75. 맞대기 이음에서 인장 응력을 구하는 공식은?

- ① 인장 응력 = 판두께 × 용접선의 길이 / 인장하중
- ② 인장 응력 = 인장하중 / 판두께 × 용접선의 길이
- ③ 인장 응력 = 판두께 / 인장하중 × 용접선의 길이
- ④ 인장 응력 = 용접선의 길이 × 인장하중 / 판두께

76. 용접설계에서 설계자가 알아두어야 할 용접요령으로 틀린 것은?

- ① 가능한 아래보기 자세로 용접하도록 할 것
- ② 용접기 및 1차, 2차 케이블의 용량이 충분할 것
- ③ 가능한 낮은 전류를 사용하여 용접하도록 할 것
- ④ 저수소계 용접봉을 이용하여 예열을 줄이거나 생략하도록 할 것

77. 납땜의 용제가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 산화를 방지할 것
- ② 부식 작용이 높을 것
- ③ 모재와 친화력이 높을 것
- ④ 불순물을 제거하고 유동성이 좋을 것

78. 필릿 용접 이음부의 루트 부분에 생기는 저온균열로 모재의 열팽창 및 수축에 의한 비틀림을 주원인으로 볼 수 있는 균열은?

- ① 토 균열                      ② 힐 균열
- ③ 설퍼 균열                  ④ 크레이터 균열

79. 다음 중 용착효율을 구하는 공식은?

- ①  $용착효율(\%) = \frac{용착금속의중량}{용접봉의사용중량} \times 100$
- ②  $용착효율(\%) = \frac{용접봉의사용중량}{용착금속의중량} \times 100$
- ③  $용착효율(\%) = \frac{비중 \times 용접모재의중량}{용접봉의사용중량} \times 100$
- ④  $용착효율(\%) = \frac{용접봉의사용중량}{비중 \times 용접모재의중량} \times 100$

80. 용접성 시험법 중 용접 균열 시험의 종류가 아닌 것은?

- ① 피스코 균열 시험          ② 샤르피 균열 시험
- ③ 열적 구속도 균열 시험      ④ 리하이형 구속 균열시험

**5과목 : 용접일반 및 안전관리**

81. AW-300 용접기를 사용하여 용접을 할 때 용접입열량은 18000J/cm, 아크전압 30V, 무부하전압 90V, 용접속도 15cm/min 이었다면 이 때의 용접 전류 값은 얼마인가?

- ① 100A                      ② 150A
- ③ 200A                      ④ 220A

82. 화재의 종류 중 종이, 목재, 석탄 등이 연소 후에 재를 남기는 일반화재를 나타내는 것은?

- ① A급 화재                  ② B급 화재
- ③ C급 화재                  ④ D급 화재

83. 침몰선의 해체나 교량의 개조, 항만의 방파제 공사 등에 사용되며 주로 수소가스를 사용하는 절단은?

- ① 용제 절단                  ② 수중 절단
- ③ 탄소아크 절단              ④ 아크에어 가우징

84. 용접기의 무부하 전압을 20~30V 이하로 유지하여 용접사를 감전으로부터 보호하는 장치는?

- ① 핫 스타트 장치              ② 전격 방지 장치
- ③ 원격 제어 장치              ④ 고주파 발생 장치

85. 피복 아크 용접시 용접전류 200a, 무부하 전압 80V, 아크전압 35V를 사용했다면 용접기의 역률은 얼마인가? (단, 내부손실은 5kW이다.)

- ① 55%                      ② 65%
- ③ 75%                      ④ 85%

86. 용접물을 겹쳐서 용접 팁과 하부 사이에 끼워놓고 압력을 가하면서 원자가 서로 확산되어 압접하는 방식으로 금속판은 0.01~2mm, 플라스틱은 1~5mm 나 필름의 용접도 가능한 압접법은?  
 ① 마찰 용접                      ② 냉간 압접  
 ③ 레이저 용접                    ④ 초음파 용접
87. 레일의 접합, 차축, 선박의 프레임 등을 용접하는데 사용되며, 금속산화물이 알루미늄에 의하여 산소를 빼앗기는 반응을 이용한 용접은?  
 ① 테르밋 용접                    ② 레이저 용접  
 ③ 플라즈마 아크 용접        ④ 불활성가스 금속 아크 용접
88. 일반적인 용접의 단점이 아닌 것은?  
 ① 작업공정이 단축된다.  
 ② 품질검사가 곤란하다.  
 ③ 잔류응력이 발생한다.  
 ④ 저온취성이 생길 우려가 있다.
89. 다음 중 일렉트로 가스 아크 용접에 사용되는 보호가스로 가장 적당한 것은?  
 ① 헬륨 가스                      ② 질소 가스  
 ③ 아르곤 가스                    ④ 이산화탄소 가스
90. 선창이나 교각 등 밀폐된 장소에서 절단작업을 할 때 아세틸렌 가스나 에틸렌 가스를 사용하는 주된 이유는?  
 ① 절단 개시시간이 길기 때문에  
 ② 불꽃의 속도가 느리기 때문에  
 ③ 공기보다 비중이 높기 때문에  
 ④ 공기보다 비중이 낮기 때문에
91. 용해 아세틸렌 취급시 주의사항으로 틀린 것은?  
 ① 용기에 진동이나 충격을 가하지 말아야 한다.  
 ② 용기는 45℃ 이상에서 보관하며 반드시 캡을 씌워야 한다.  
 ③ 저장실의 전기 스위치, 전등 등은 방폭 구조여야 한다.  
 ④ 아세틸렌 충전구 동결시는 35℃ 이하의 온수로 녹여야 한다.
92. 용접 결함 중 용접사에 의해 발생하는 결함이 아닌 것은?  
 ① 언더컷                          ② 용입불량  
 ③ 라미네이션                    ④ 크레이터 균열
93. 피복 아크 용접에서 아크 쓸림의 방지 대책으로 틀린 것은?  
 ① 짧은 아크를 사용한다.  
 ② 접지점을 용접부에서 멀리한다.  
 ③ 용접부가 긴 경우 후퇴 용접법으로 한다.  
 ④ 용접봉 끝을 아크 쓸림 방향으로 기울인다.
94. 스타드 용접에 이용되는 페롤의 역할로 틀린 것은?  
 ① 용착부의 오염을 방지한다.  
 ② 용융금속의 산화를 방지한다.  
 ③ 용융금속의 유출을 원활하게 한다.  
 ④ 용접이 진행되는 동안 아크열을 집중시켜준다.
95. 년가스 아크 용접(Non gas arc welding)시 일반적인 와이어의 돌출길이를 가장 적당한 것은?  
 ① 약 40~50mm 정도    ② 약 70~80mm 정도  
 ③ 약 90~100mm 정도   ④ 약 110~120mm 정도
96. 다음 가스용접용 연료가스 중 산소와 화합할 때 불꽃 온도가 가장 높은 것은?  
 ① H<sub>2</sub>                                      ② CH<sub>4</sub>  
 ③ C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>                                ④ C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>
97. 일반적인 용접기의 구비조건으로 틀린 것은?  
 ① 아크가 안정되어야 한다.  
 ② 구조 및 취급이 간단해야 한다.  
 ③ 사용 유지비가 적게 들어야 한다.  
 ④ 사용 중에 온도 상승이 커야 한다.
98. 다음 중 용접기호와 자세가 바르게 연결된 것은?  
 ① H : 수직 자세                    ② O : 수평 자세  
 ③ V : 위보기 자세                ④ F : 아래보기 자세
99. 가스용접에서 팁 끝이 순간적으로 막히면 가스의 분출이 나 빠지고 토치의 가스 혼합실까지 불꽃이 그대로 도달되어 토치가 빨갈게 달구어지는 현상을 무엇이라 하는가?  
 ① 인화                                ② 역화  
 ③ 진화                                ④ 역류
100. 원판상의 롤러 전극 사이에 용접할 2장의 판을 두고 가압 통전하여 전극을 회전시키면서 연속적으로 점 용접을 반복하는 용접은?  
 ① 심 용접                            ② 업셋 용접  
 ③ 퍼커션용접                      ④ 프로젝션 용접

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	④	②	④	②	②	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	④	③	③	④	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	①	①	②	②	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	④	③	③	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	②	④	①	①	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	④	②	③	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	②	④	①	④	②	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	①	②	③	②	②	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	②	③	④	①	①	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	④	③	①	③	④	④	①	①